

VÝVĚVA

VACUU·PURE 10C



Návod k obsluze



Originální návod k obsluze Uschovejte pro budoucí použití!

Dokument se smí používat a distribuovat pouze v úplné a nezměněné podobě. Je výhradní odpovědností uživatele, zajistit platnost tohoto dokumentu s ohledem na svůj výrobek.

Výrobce:

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
GERMANY

Tel.:

Centrála +49 9342 808-0
Prodej +49 9342 808-5550
Servis +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

E-mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com

*Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením tohoto výrobku společností
VACUUBRAND GMBH + CO KG. Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní výrobek..*

OBSAH

1	Úvod	5
1.1	Pokyny pro uživatele	5
1.2	K tomuto návodu	6
1.2.1	Struktura návodu k obsluze	6
1.2.2	Konvence zobrazení	7
1.2.3	Symbole a piktogramy	8
1.2.4	Pokyny k jednání (kroky obsluhy)	9
1.2.5	Zkratky	10
1.2.6	Vysvětlení pojmů	10
2	Bezpečnostní pokyny	13
2.1	Použití	13
2.1.1	Použití v souladu s určením	13
2.1.2	Nesprávné použití	14
2.1.3	Předvídatelné chybné použití	14
2.2	Povinnosti	15
2.2.1	Povinnosti provozovatele	15
2.2.2	Povinnosti personálu	15
2.3	Popis cílové skupiny	16
2.4	Obecné bezpečnostní pokyny	17
2.4.1	Opatření pro bezpečnost	17
2.4.2	Ochranný oděv	17
2.4.3	Laboratoř a pracovní látky	18
2.4.4	Chemická snášenlivost materiálů	18
2.4.5	Odstranění zdrojů nebezpečí	19
2.5	Ochrana motoru	23
2.6	Likvidace	23
3	Popis výrobku	24
3.1	VACUU·PURE 10C	26
3.2	Volitelné příslušenství	27
3.2.1	Příslušenství vývěv	27
3.2.2	Příslušenství VACUU·BUS	29
3.2.3	Protokol Modbus RTU	30
3.3	Příklad aplikace	31
4	Ustavení a připojení	32
4.1	Přeprava	32
4.2	Ustavení vývěvy	33
4.3	Připojení	35
4.3.1	Přípojka vakua (IN)	35
4.3.2	Přípojka výstupu (OUT)	39
4.3.3	Elektrické připojení	43

5	Uvedení do provozu (provoz)	44
5.1	Zapnutí	44
5.2	Provoz	44
5.2.1	Obsluha	45
5.2.2	Regenerační režim	47
5.2.3	Autostart	48
5.3	Rozšířená obsluha	49
5.3.1	Zobrazení verze softwaru / hardwaru	49
5.3.2	Vrácení na tovární nastavení.	51
5.3.3	Dálkový provoz přes Modbus RTU	52
5.4	Připojení / odebrání příslušenství VACUU·BUS	53
5.4.1	Rozpoznání VACUU·BUS	54
5.4.2	Provoz s příslušenstvím VACUU·BUS	55
5.5	Odstavení z provozu (vypnutí)	57
5.6	Uskladnění	58
6	Chybová hlášení	59
6.1	Zobrazení výstrah.	59
6.2	Zobrazení poruch	60
6.3	Odstraňování chyb	61
6.3.1	Poskytnutí technické pomoci	61
6.3.2	Chyba – Příčina – Odstranění.	62
7	Čištění a údržba	69
7.1	Informace k servisním činnostem	70
7.2	Čištění	71
7.2.1	Čištění vývěvy	71
7.2.2	Vyprázdnění skleněné baňky (příslušenství)	72
7.3	Proplach vývěvy.	73
7.4	Filtr na vstupu vzduchu.	76
7.5	Výměna přístrojové pojistky	77
8	Příloha	78
8.1	Technické informace.	78
8.1.1	Technické údaje	78
8.1.2	Typové štítky	82
8.1.3	Materiály přicházející do kontaktu s médiem	83
8.1.4	Použití chemikálií	84
8.2	Objednací údaje	85
8.3	Servis	87
8.4	Rejstřík hesel	88
8.5	EU prohlášení o shodě	90
8.6	Certifikát CU	91

1 Úvod

Tento návod k obsluze je součástí vámi získaného výrobku. Návod k obsluze platí pro všechny varianty vývěvy a je určený zvláště pro laboratorní personál.

1.1 Pokyny pro uživatele

Bezpečnost

Návod k obsluze
a bezpečnost

- Přečtěte si důkladně návod k obsluze, než výrobek použijete.
- Uchovávejte návod k obsluze vždy přístupný a po ruce.
- Správné používání výrobku je pro bezpečný provoz nezbytné. Dodržujte zvláště všechny bezpečnostní pokyny!
- Dodržujte navíc k pokynům v tomto návodu k obsluze platné národní předpisy pro prevenci úrazů a pro bezpečnost práce.

Všeobecně

Obecné
pokyny

- Z důvodů lepší čitelnosti se namísto názvu výrobku ***Chemicky odolná vývěva VACUU·PURE 10C*** používá rovněž obecné označení ***vývěva***.
- Předajte při předání výrobku třetí straně i návod k obsluze.
- Všechny obrázky a výkresy jsou příklady a slouží obecně k lepšímu porozumění.
- Technické změny jsou v rámci neustálého zlepšování výrobků vyhrazeny.

Copyright

Copyright ©
autorské právo

Obsah tohoto návodu k obsluze je chráněný autorským právem. Kopie pro interní účely jsou dovoleny, např. pro školení.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

Kontakt

- Oslovte nás
- Při neúplném návodu k obsluze si můžete vyžádat náhradu. Alternativně máte k dispozici náš portál pro stahování: www.vacuubrand.com
 - Zavolejte nám nebo nám napište, máte-li další dotazy k výrobku, přejete-li si doplňující informace nebo chcete-li nám poskytnout zpětnou vazbu k výrobku.
 - Při kontaktu s naším servisem mějte prosím připravené sériové číslo a typ výrobku → viz **Typové štítky na výrobku**.


1.2 K tomuto návodu

1.2.1 Struktura návodu k obsluze

Cílená informace Návod k obsluze pro vývěvu a možné příslušenství je modulárně uspořádaný, tzn. návody jsou rozdělené do samostatných brožur.

Moduly návodu

Vývěva a modulární návody k obsluze

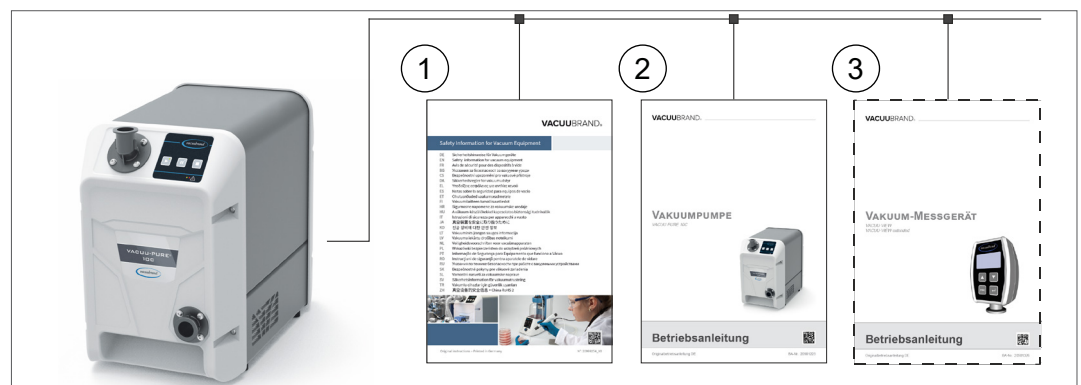

Význam

- 1 Bezpečnostní pokyny pro vakuové přístroje
- 2 Popis: Vývěva – připojení, provoz, servis
- 3 Volitelný popis: Příslušenství

1.2.2 Konvence zobrazení

Výstražná upozornění

Konvence zobrazení

	NEBEZPEČÍ
	Výstraha před bezprostředně hrozícím nebezpečím. Při nerespektování hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí velmi vážných zranění. ⇒ Dodržte pokyn k zabránění!
	
	VÝSTRAHA
	Výstraha před možnou nebezpečnou situací. Při nerespektování hrozí nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí vážných zranění. ⇒ Dodržte pokyn k zabránění!
	OPATRŇĚ
	Označuje možnou nebezpečnou situaci. Při nerespektování hrozí nebezpečí lehkých zranění nebo věcných škod. ⇒ Dodržte pokyn k zabránění!
UPOZORNĚNÍ	
Odkaz na možnou škodlivou situaci. Při nedodržení mohou vzniknout věcné škody.	

Doplňující pokyny

DŮLEŽITÉ!

- ⇒ Popis, který musíte při úkonech dodržet.
- ⇒ Důležitá informace pro bezvadný provoz vašeho výrobku.



- ⇒ Tipy a triky
- ⇒ Nápomocné informace

1.2.3 Symboly a piktogramy

Tento návod k obsluze používá symboly a piktogramy. Bezpečnostní symboly upozorňují na zvláštní nebezpečí v zacházení s výrobkem. Symboly a piktogramy mají pomoci snadněji pochopit popisy.

Bezpečnostní symboly

Vysvětlení
bezpečnostních
symbolů



Nebezpečná látka -
ohrožení zdraví.



Všeobecná
zákazová značka.



Všeobecná
značka nebezpečí.



Výstraha před horkým
povrchem.



Výstraha před
elektrickým napětím.



Všeobecná
příkazová značka.



Vytáhněte síťovou
zástrčku.



Noste plnohodnotné
ochranné rukavice.



Noste ochranné brýle.

Další symboly a piktogramy

Doplňující
symboly



Kladný příklad – **Takto!**
Výsledek – **o. k.**



Záporný příklad – **Takto ne!**



Stiskněte tlačítko




Podržte stisknuté tlačítko



Odkaz na obsahy v tomto
návodu k obsluze.



Odkaz na obsahy
doplňujících dokumentů.

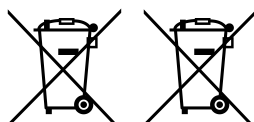

Elektrické a elektronické přístroje se na konci jejich
životnosti nesmějí zahazovat do domovního odpadu.



Ustavení při teplotách
< 40 °C.



Zajistěte dostatečnou
cirkulaci vzduchu.



Šipka proudění vstup –
přípojka vakua



Šipka proudění výstup

1.2.4 Pokyny k jednání (kroky obsluhy)

Pokyn k jednání (jednoduchý)

Znázornění kroků
obsluhy jako text

⇒ Jste vyzváni k jednání.

Výsledek jednání

Pokyn k jednání (více kroků)


1. První krok jednání

2. Další krok jednání


Výsledek jednání

Pokyn k jednání (graficky znázorněný)

Principiální
znázornění kroků
obsluhy jako grafika

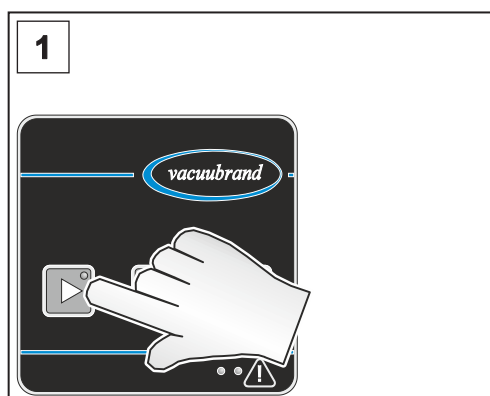

1. První krok jednání

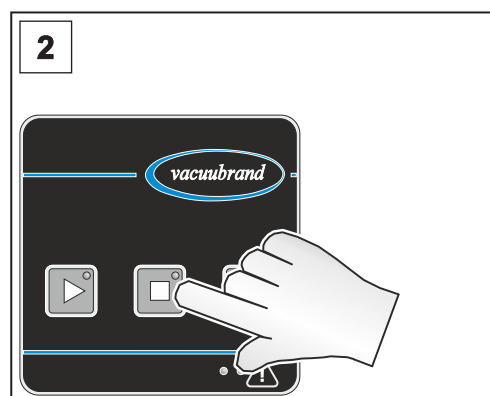

2. Další krok jednání

Výsledek jednání

⇒ Provádějte pokyny k jednání, které vyžadují více kroků,
v popsáném pořadí.

1.2.5 Zkratky

Použité
zkratky

abs.	absolutní
AK	Odlučovač
ATM	Atmosférický tlak
d_i (di)	Vnitřní průměr
DN	Jmenovitá světlost (Diameter Nominal)
EK	Emisní kondenzátor
FKM	Fluoropolymerový kaučuk
příp.	Případně
Vel.	Velikost
IN	Vstup (inlet), přípojka vakua
KF	Malá příruba
max.	Maximálně
min	Minuta
OUT	Výstup (outlet)
PE	Polyetylen
PEEK	Polyetheretherketon
PP	Polypropylen
PPS	Polyphenylsulfid
PTFE	Polytetrafluorethylen
Č. RMA	Číslo zpětné zásilky
RTU	Remote Terminal Unit
odp.	Odpovědný/á

1.2.6 Vysvětlení pojmů

Pojmy specifické
pro výrobek

Odlučovač	Na vstupu namontovaná skleněná baňka/ odlučovač.
Autostart	Po odpadnutí a obnovení zdroje napětí je automaticky znovu aktivní naposledy aktivní provozní stav vývěvy.
Emisní kondenzátor	Na výstupu (strana tlaku) namontovaný chladicí kondenzátor se záchytnou baňkou.
Jemné vakuum	Rozsah tlaku ve vakuové technice, od: 1 mbar – 0,001 mbar (0,75 Torr – 0,00075 Torr)
Hrubé vakuum	Rozsah tlaku ve vakuové technice, od: Atmosférický tlak – 1 mbar (atmospheric pressure – 0,75 Torr)

Modbus RTU	Komunikační protokol pro komunikaci s vývěvou. ▶ Viz samostatný návod k obsluze pro popis Modbus RTU.
Regenerační režim	Provozní režim vakuového čerpadla, při kterém se při snížených otáčkách čerpadla čerpací agregát suší nasávaným okolním vzduchem.
Zpětný ventil (interní)	Interní ventil k bezpečnému provozu vývěvy. Žádné vakuotěsné vypnutí při zastavení vývěvy.
Uzavírací plyn	Vývěvou nasávaný okolní vzduch na ochranu strany pohonu vývěvy před čerpanými médii.
VACUU·BUS	Sběrníkový systém VACUUBRAND ke komunikaci periferních zařízení s výrobky způsobilými pro VACUU·BUS.
Adresa VACUU·BUS	Adresa, která umožňuje jednoznačné přiřazení klienta VACUU·BUS ve sběrníkovém systému, např. pro připojení více snímačů stejného měřicího rozsahu.
Klient VACUU·BUS	Periferní zařízení nebo komponenta s přípojkou VACUU·BUS, které jsou začleněné ve sběrníkovém systému, např. snímače, ventily, hlásiče stavu naplnění atd.
Konfigurace VACUU·BUS	S měřidlem nebo regulátorem, přiřazení komponentě VACUU·BUS jiné adresy VACUU·BUS.
Konektor VACUU·BUS	4pólový kulatý konektor pro sběrníkový systém od VACUUBRAND .
VACUU·PURE shuttle	Pojízdný podstavec pro vývěvu, zajišťuje potřebnou zvýšenou světlou výšku při nástavbě emisního kondenzátoru.
VACUU·VIEW extended	Externí senzor vakua s přípojkou VACUU·BUS, 1100 – 0,001 mbar. ▶ K připojení na vývěvu nebo s vlastním zástrčkovým síťovým zdrojem.

2 Bezpečnostní pokyny

Informace v této kapitole musejí respektovat všechny osoby, které pracují se zde popsaným výrobkem.

Bezpečnostní pokyny platí pro všechny fáze životnosti výrobku.

2.1 Použití

Výrobek se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu.

2.1.1 Použití v souladu s určením

Použití v souladu
s určením

VACUU·PURE 10C je kompaktní, chemicky odolná a bez oleje provozovaná vzduchem chlazená vývěva pro rozsah hrubého a jemného vakua v laboratoři. • Vývěva se smí používat pouze ve vnitřních prostorech v suchém nevybušném prostředí. Namontovaný emisní kondenzátor (příslušenství) je určený výhradně ke kondenzaci par a k zachytávání kapalin.

K použití v souladu s určením patří také:



- dodržování pokynů v dokumentu **Bezpečnostní pokyny pro vakuové přístroje**,
- dodržování návodu k obsluze,
- dodržování návodu k obsluze připojených komponentů,
- pravidelné prohlížení vývěvy podle podmínek jejího používání kvalifikovaným personálem,
- používání pouze originálních dílů a rovněž příslušenství nebo náhradních dílů **VACUUBRAND**.

Jiné nebo toto přesahující použití platí za použití v rozporu s určením.

2.1.2 Nesprávné použití

Nesprávné použití Při použití v rozporu s určením a rovněž každém použití, které neodpovídá technickým údajům, může dojít k osobním a věcným škodám.

Za nesprávné použití platí:

- použití v rozporu s určením,
- použití v nekomerčním prostředí, pokud nejsou na straně provozu učiněna potřebná ochranná opatření a zabezpečení,
- provoz při nepřípustných podmínkách prostředí a provozních podmínkách,
- provoz při zjevných poruchách, poškozeních nebo vadných bezpečnostních zařízeních,
- svévolné úpravy a přestavby nebo opravy, zvláště pokud omezí bezpečnost,
- použití neschváleného příslušenství nebo náhradních dílů,
- použití v neúplném stavu,
- provozování nedostatečně vzdělaným nebo vyškoleným odborným personálem,
- zapínání/vypínání nástroji nebo nohou,
- obsluha ostrohrannými předměty,
- vytahování zásuvných spojení ze zásuvky za kabel,
- odsávání nebo čerpání pevných látek nebo kapalin.

2.1.3 Předvídatelné chybné použití

Chybné použití Kromě nesprávného používání existují druhy používání, které jsou při zacházení s výrobkem zakázány:



Zakázané druhy používání jsou zvláště:

- používání na lidech a zvířatech,
- ustavení a provoz v prostředí ohroženém výbuchem,
- používání v hornictví nebo pod zemí,
- svévolné modifikace,
- zapínání/vypínání nástroji nebo nohou,

- Chybné použití
- obsluha ostrohrannými předměty,
 - používání výrobku k vytváření tlaku,
 - kompletní vystavování výrobku vakuu, ponořování do kapalin, vystavování stříkající vodě nebo otryskávání párou,
 - čerpání oxidujících a pyroforních látek, kapalin nebo pevných látek,
 - čerpání médií, která jsou horká, nestabilní, schopná výbuchu nebo výbušná,
 - čerpání látek, které mohou pod rázem anebo zvýšenou teplotou bez přívodu vzduchu výbušně reagovat.

DŮLEŽITÉ!

Vniknutí cizích těles, horkých plynů a plamenů musí být ze strany uživatele vyloučeno.

→ viz kapitola: 8.1.1 *Technické údaje na straně 78.*

2.2 Povinnosti

2.2.1 Povinnosti provozovatele

Povinnosti
provozovatele

Provozovatel stanoví odpovědnosti a zajistí, aby na výrobku pracoval pouze poučený personál nebo odborný personál. To platí zvláště pro připojování a odstraňování poruch.

Uživatelé musejí vykazovat příslušnou kvalifikaci pro vypsané činnosti, viz ***Matice odpovědností***. Speciálně práce na elektrických výstrojích smí provádět pouze odborný elektrikář.

2.2.2 Povinnosti personálu

Povinnosti
personálu

Při činnostech, které vyžadují ochranný oděv, je třeba nosit osobní ochranné prostředky, které jsou zadané provozovatelem.

Při nesprávném stavu je třeba výrobek zabezpečit proti nechtěnému opětovnému zapnutí.

⇒ Pracujte vždy s povědomím o bezpečnosti.

⇒ Dodržujte provozní návody provozovatele a národní předpisy týkající se prevence úrazů, bezpečnosti a bezpečnosti práce.



Osobní jednání může přispět k zabránění pracovním úrazům.

2.3 Popis cílové skupiny

Cílové skupiny Návod k obsluze si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena některou z následně popsanych činností.

Kvalifikace personálu

Popis kvalifikace

Obsluha	Laboratorní personál, např. chemik, laborant
Odborník	Osoba s profesní kvalifikací pro mechaniku, elektřiku nebo laboratorní přístroje
Odpovědný odborník	Odborník s dodatečnou odbornou odpovědností, odpovědností za oddělení nebo oblast

Matice odpovědností

Matice Kdo co dělá

Činnost	Obsluha	Odborník	Odpovědný odborník
Přeprava	x	x	x
Ustavení	x	x	x
Uvedení to provozu	x	x	x
Obsluha	x	x	x
Aktualizace			x
Poruchové hlášení	x	x	x
Odstraňování poruch	(x)	x	x
Příkaz k opravě			x
Čištění, vnější	x	x	x
Vyfoukání	x	x	x
Čištění filtru na vstupu vzduchu a mřížky ventilátoru	x	x	x
Vyprázdnění odlučovače	x	x	x
Odstavení z provozu		x	x

2.4 Obecné bezpečnostní pokyny

Nárok na kvalitu
a bezpečnost

Výrobky společnosti **VACUUBRAND GMBH + CO KG** podléhají náročným kontrolám kvality co se týče bezpečnosti a provozu. Každý výrobek je před expedicí podroben rozsáhlému testovacímu programu.

⇒ Dodržujte pokyny pro všechny úkony, jak je specifikováno v tomto návodu k obsluze.

2.4.1 Opatření pro bezpečnost

Bezpečnostní
opatření

⇒ Používejte výrobek pouze tehdy, když jste porozuměli návodu k obsluze a principu funkce.

⇒ Vyměňte neprodleně vadné součásti, např. nalomený síťový kabel, vadné hadice nebo baňky.

⇒ Používejte pouze originální příslušenství a součásti, které jsou dimenzované pro vakuovou techniku, např. vakuová hadice, odlučovač, vakuový ventil atd.

⇒ Řiďte se při zacházení s kontaminovanými díly příslušnými předpisy a ochrannými opatřeními, to platí i pro zásilky k opravě.


Pro všechny zásilky k opravě našemu servisu musejí být vyloučené nebezpečné látky.

DŮLEŽITÉ!

⇒ Zašlete nám proto pečlivě vyplněné a podepsané [osvědčení o nezávadnosti](#), než zašlete svůj výrobek k opravě.

2.4.2 Ochranný oděv

Ochranný oděv

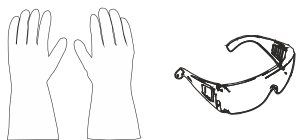


Zvláštní ochranný oděv není pro provoz vývěvy potřebný. Dodržujte provozní návody provozovatele pro své pracoviště.

Při čištění doporučujeme nosit plnohodnotné ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

DŮLEŽITÉ!

⇒ Noste při manipulaci s chemikáliemi osobní ochranné prostředky.

2.4.3 Laboratoř a pracovní látky

	NEBEZPEČÍ
	<p>Únik nebezpečných látek na výstupu.</p> <p>Při odsávání mohou nebezpečné toxické látky na výstupu unikat do okolního vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s nebezpečnými látkami a médii. ⇒ Pamatujte, že z ulpělých procesních médií mohou vycházet nebezpečí pro člověka a životní prostředí. ⇒ Namontujte a používejte vhodné odlučovače, filtry nebo odtahová zařízení.

- ⇒ Zabraňte uvolňování nebezpečných, toxických, výbušných, korozivních, zdraví škodlivých nebo životní prostředí ohrožujících kapalin, plynů nebo par, např. vhodným laboratorním zařízením s odtahem a regulací větrání.

Nebezpečí způsobená různými látkami

Čerpání různých látek

Čerpání různých látek nebo médií může vyvolat vzájemnou reakci látek.

- ⇒ Mějte na paměti interakce a možné chemické reakce čerpaných médií.
- ⇒ Vysušte vývěvu okolním vzduchem, než změníte čerpané médium. Použijte k tomu regenerační režim vývěvy
→ viz kapitola: *5.2.2 Regenerační režim na straně 47.*

2.4.4 Chemická snášenlivost materiálů

Snášenlivost vývěvy s čerpanými látkami

Pracovní látky, které s proudem plynu vnikají do vývěvy, mohou vývěvu poškodit. Látky se mohou ve vývěvě usazovat.

- ⇒ Ověřte snášenlivost čerpaných látek s materiály vývěvy přicházejícími do kontaktu s médii
→ viz kapitola: *8.1.3 Materiály přicházející do kontaktu s médii na straně 83* a *8.1.4 Použití chemikálií na straně 84.*

2.4.5 Odstranění zdrojů nebezpečí

Správné připojení hadicových spojů

Zabránění přetlaku

Na výstupu vývěvy nesmí vznikat žádný nepřípustný protitlak. Při nepřípustně vysokém protitlaku na výstupu mohou unikat čerpaná média, → viz kapitola: **8.1.1 Technické údaje na straně 78**.

- ⇒ Zajistěte vždy volné výstupní vedení bez protitlaku.
K zaručení nebráněného výstupu plynů nesmí být výstup zablokovaný.
- ⇒ Zabraňte nekontrolovanému přetlaku (např. kvůli uzavřenému nebo zablokovanému systému vedení, kondenzátu nebo ucpanému výstupnímu vedení).
- ⇒ Na plynových přípojkách se nesmějí zaměnit přípojky pro vstup a výstup. Vstup je označený směrovou šipkou na připojovací přírubě.
- ⇒ Dodržujte maximální tlaky na vstupu a výstupu vývěvy, podle kapitoly **8.1.1 Technické údaje na straně 78**.
- ⇒ Evakuovaný systém a rovněž všechny hadicové spoje musejí být mechanicky stabilní.
- ⇒ Zafixujte hadice na volitelných hadicových koncovkách (např. emisní kondenzátor, adaptéry na přípojky čerpadla) tak, aby se neúmyslně neuvolnily.

Uzavírací plyn na ochranu vývěvy

Zdroj uzavíracího plynu

Na ochranu ložisek vývěvy se na výstupní straně čerpacího prostoru přidává permanentní tok plynu (uvnitř tělesa čerpadla nasávaný okolní vzduch, následně označovaný jako uzavírací plyn). Ten se smíchává s čerpanými médii a je s nimi čerpán k výstupu čerpadla. Čerpaná média mohou s uzavíracím plynem (okolním vzduchem) tvořit reaktivní směsi.

- ⇒ Nepoužívejte vývěvu při procesech, při nichž mohou čerpaná média se vzduchem tvořit výbušnou směs.

Nebezpečí při použití regeneračního režimu

Regenerační režim

Během regeneračního režimu je okolní vzduch veden skrz čerpací agregát. Čerpaná média mohou s okolním vzduchem tvořit reaktivní směsi.

⇒ Zajistěte, aby čerpaná média se vzduchem nikdy nevedla k reaktivním, výbušným nebo jinak nebezpečným směsím.

Zabránění zpětnému toku kondenzátu

Kondenzát ve výstupním vedení

Kondenzát ve výstupním vedení může poškodit vývěvu. Hadicovým vedením nesmí žádný kondenzát téct zpět do výstupu a do vývěvy. Ve výstupním vedení se nesmí hromadit žádná kapalina.

⇒ Položte výstupní vedení od výstupu pokud možno klesající; tzn, probíhající dolů tak, aby se netvořilo zpětné vzdouvání.

Zabránění cizím tělesům uvnitř čerpadla

Cizí tělesa

Částice a prach nesmějí během normálního provozu proniknout do vývěvy.

⇒ Nečerpejte žádné látky, které mohou ve vývěvě tvořit usazeniny.

⇒ Nainstalujte před vstupem vhodné filtry. Vhodné filtry jsou např. chemicky odolné, bezpečné proti ucpávání a s bezpečným průtokem.

⇒ Porézní vakuové hadice neprodleně vyměňte.

Nebezpečí při provětrávání

Nebezpečí při
provětrávání

Vývěva nevypíná vakuotěsně. V závislosti na procesu se může v zařízeních při zavzdušnění tvořit výbušná směs nebo mohou vzniknout jiné nebezpečné situace.

⇒ Nainstalujte uzavírací ventil do vstupního vedení pro vakuotěsné odpojení vaší aplikace od vývěvy.

Nebezpečí v důsledku Autostartu vývěvy

Nebezpečí při
automatickém
opětném rozběhu
vývěvy (Autostart)

Vývěva má Autostart. Po odpadnutí a obnovení zdroje napětí je automaticky znovu aktivní naposledy aktivní provozní stav vývěvy, např.

- po výpadku proudu,
- po vypnutí a zapnutí vývěvy,
- po odpojení a opětném zapojení síťové zástrčky.

Běžící proces se po odpadnutí a obnovení zdroje napětí spustí automaticky.

⇒ Ověřte, zda lze tuto funkci s plánovanou aplikací bezpečně použít.

⇒ Ujistěte se, že automatickým opětným rozběhem procesu nevzniknou žádná nebezpečí pro osoby a zařízení.

⇒ Učiňte příslušná bezpečnostní opatření (např. uzavírací ventil, reléový spínač, ochrana před opětným rozběhem), může-li automatický opětný rozběh vývěvy vést k nebezpečné situaci.

⇒ Funkci Autostart lze přes protokol Modbus RTU deaktivovat, viz samostatný návod k obsluze pro popis Modbus RTU.

Nebezpečí způsobená zbytkovou energií

Nebezpečí
způsobená
zbytkovou energií

Po vypnutí vývěvy a jejím odpojení od elektrické sítě mohou ještě hrozit nebezpečí způsobená zbytkovými energiemi:

- Tepelná energie: Odpadní teplo motoru, teplo uvolněné kompresí.

⇒ Nechte vývěvu vychladnout, než budete provádět údržbové práce.

Nebezpečí způsobená přehřátím

Přehřátí Vývěva se může přehřátím poškodit. Možnými spouštěči jsou nedostatečný přívod vzduchu k ventilátoru, nedodržené minimální vzdálenosti, teplota prostředí mimo specifikované podmínky použití. Přehřátí vývěvy může vést ke snížení otáček vývěvy nebo k vypnutí vývěvy.

- ⇒ Dodržte pro ustavení výrobku minimální vzdálenost 5 cm mezi vývěvou a sousedními díly (např. pouzdro, stěny atd.).
- ⇒ Zajistěte vždy dostatečný přívod vzduchu a odsávání vzduchu, aby byl teplý odpadní vzduch vývěvy odváděn, zvláště při vestavbě vývěvy do pouzdra nebo laboratorního nábytku. Opatřete externí nucené větrání.
- ⇒ Postavte výrobek na stabilní podklad. Měkký podklad, např. pěnová hmota, může omezovat a blokovat přívod vzduchu.
- ⇒ Vyčistěte znečištěné ventilační drážky.
- ⇒ Zabraňte silnému přívodu tepla horkými procesními plyny.
- ⇒ Dodržujte maximálně přípustnou teplotu média
→ viz kapitola: **8.1.1 Technické údaje na straně 78.**
- ⇒ Nechte vývěvu před servisními a čistícími pracemi vychladnout.

Udržujte štítky čitelné

Označení a štítky Udržujte připevněná upozornění na výrobku v čitelném stavu:

- ⇒ Označení
- ⇒ Výstražné a informační štítky
- ⇒ Typové štítky

2.5 Ochrana motoru

Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zablokování

Frekvenční měnič je vybaven teplotním čidlem jako ochranou proti přetížení a je monitorován také proud motoru. Je-li teplota příliš vysoká, příliš vysoký proud nebo dojde k zablokování čerpadla, čerpadlo se vypne.

Pozor: Možné pouze ruční znovunastavení. Pokud se čerpadlo na základě těchto bezpečnostních opatření vypne, musí se porucha ručně resetovat:

Vypněte čerpadlo nebo vytáhněte síťovou zástrčku → Zjistěte a odstraňte příčinu poruchy → Nechte čerpadlo vychladnout a znovu jej zapněte.

2.6 Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Elektronické komponenty se na konci jejich životnosti nesmějí zahazovat do domovního odpadu.

Staré elektronické přístroje obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo zdraví. Vysloužilé elektrické přístroje obsahuje mimo jiné cenné suroviny, které při odborné likvidaci v recyklačním procesu slouží k regeneraci surovin.

Koncoví uživatelé jsou ze zákona povinni odevzdat staré elektrické a elektronické přístroje ve schválené sběrně.

Zlikvidujte odborně elektrický šrot a elektronické komponenty na konci jejich životnosti.

⇒ Dodržujte národní předpisy k likvidaci odpadů a ochraně životního prostředí.



3 Popis výrobku

- Popis výrobku **VACUU·PURE 10C** je chemicky odolná, bez oleje provozovaná, vzduchem chlazená šroubová vývěva pro rozsah vakua od atmosférického tlaku do 10^{-3} mbar v laboratoři. V čerpadle je instalován frekvenční měnič a spínaný zdroj napájení.
- System VACUU·BUS Jako součást systému VACUU·BUS nabízí vývěva četné možnosti připojení a rozšíření pro nejrůznější aplikace.

Vlastnosti výrobku


Technické zvláštnosti

- Princip funkce vývěvy spočívá v bezdotykovém štěrbinovém těsnění.
- Čerpací prostor vývěvy je bezolejový.
- Strana pohonu vývěvy je chráněná uzavíracím plynem (= nasávaný okolní vzduch) před korozi způsobenou čerpanými médii.
- Interní zpětný ventil chrání vývěvu před chybným rozběhem. Vakuotěsného vypnutí lze dosáhnout dodatečným externím ventilem.



Snášlivost materiálů

Chemická odolnost

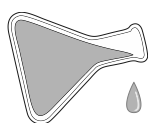


Vývěva vykazuje vysokou chemickou odolnost. Kompletní oblast přicházející do kontaktu s médiem se skládá z chemicky odolných materiálů → viz kapitola: **8.1.3 Materiály přicházející do kontaktu s médiem na straně 83.**

Snesitelnost s vodní párou a kondenzátem

Díky vysoké snášlivosti vodní páry a kondenzátu vývěvy není potřebný balastní plyn. Kondenzát nebo kapky kapaliny, které vnikají do vývěvy s čerpaným médiem, jsou vývěvou bez problémů čerpány.

Funkce sušení

Regenerační režim




Vývěva disponuje integrovaným regeneračním režimem k sušení vnitřku čerpadla po dokončení aplikace nebo před odstavením z provozu.


- Během regeneračního režimu je okolní vzduch veden do vnitřku čerpadla a vnitřní prostor se přívodem vzduchu suší.
- Vývěva může zůstat během regenerace připojená k procesu.
- Během regenerace běží vývěva se sníženými otáčkami.

3.1 VACUU-PURE 10C

Boční a čelní pohled

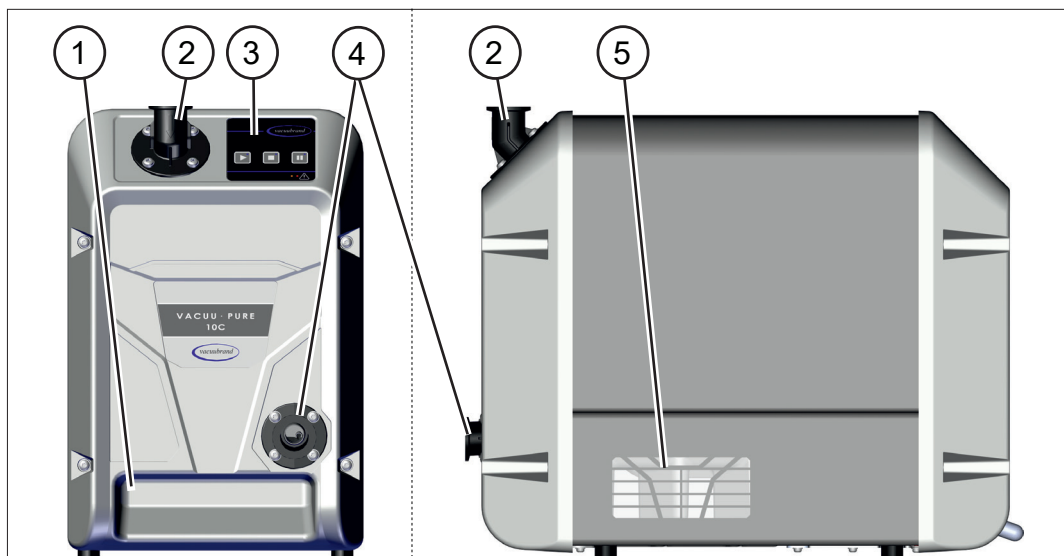

Zadní pohled

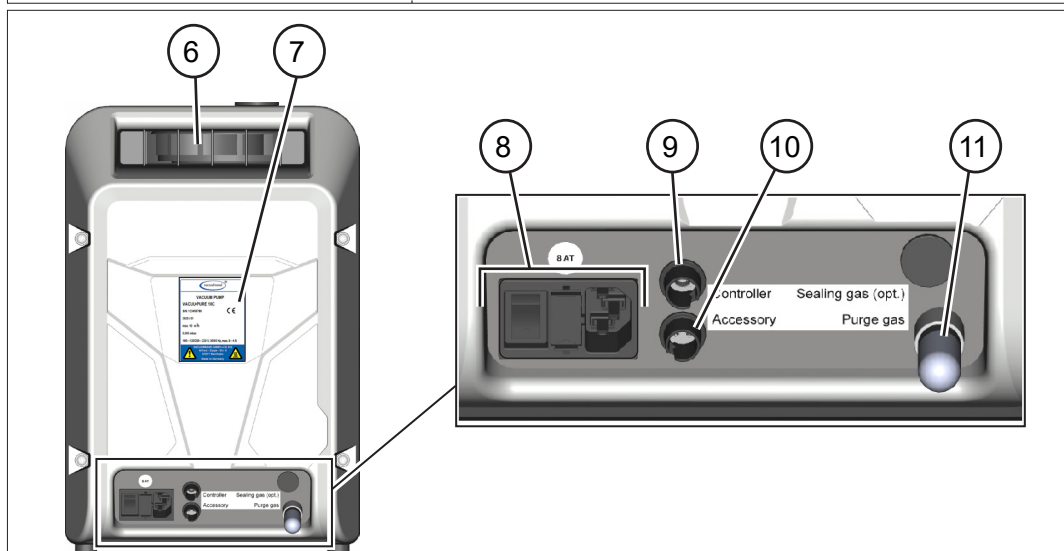

Význam

1	Prohlubeň rukojeti vpředu
2	Vstup – přípojka vakua
3	Ovládací pole
4	Výstup – přípojka výstupu
5	Ventilační drážky
6	Prohlubeň rukojeti vzadu + výstup chladicího vzduchu
7	Typový štítek
8	Síťová přípojka, přístrojová pojistka, vypínač
9	Zásuvková přípojka VACUU-BUS / přípojka Modbus
10	Zásuvka VACUU-BUS: Příslušenství
11	Vzduchový filtr pro přívod okolního vzduchu v regeneračním režimu

3.2 Volitelné příslušenství

→ viz také kapitola: 8.2 Objednací údaje na straně 85.

3.2.1 Příslušenství vývěv

Volitelné příslušenství pro vývěvu

Odlučovač, emisní kondenzátor a **VACUU·PURE shuttle** jsou k dispozici jako samostatné příslušenství pro nastavbu na vývěvu.

Odlučovač (AK)

Odlučovač zachytává kapaliny a částice a v případě potřeby jej lze prostřednictvím malé přírubové přípojky KF DN 25 připevnit přímo na vstupní přírubu.

Emisní kondenzátor (EK)

Emisní kondenzátor slouží k regeneraci rozpouštědel a používá se ke kondenzaci a k zachytávání čerpaných par a kapalin.

Emisní kondenzátor se připojí prostřednictvím malé přírubové přípojky KF DN 25 přímo na výstupní přírubu.

Na emisním kondenzátoru se nacházejí kromě toho přípojky pro připojení na okruh chladicí vody.

VACUU·PURE shuttle


Shuttle zajišťuje potřebnou zvýšenou světlou výšku při nastavbě emisního kondenzátoru na výstupu vývěvy.

Shuttle kromě toho usnadňuje pohyb vývěvy.

Vývěva se montuje přímo na shuttle.

Přehled příslušenství vývěv

Volitelné
příslušenství:
Odlučovač a emisní
kondenzátor
VACUU·PURE
shuttle

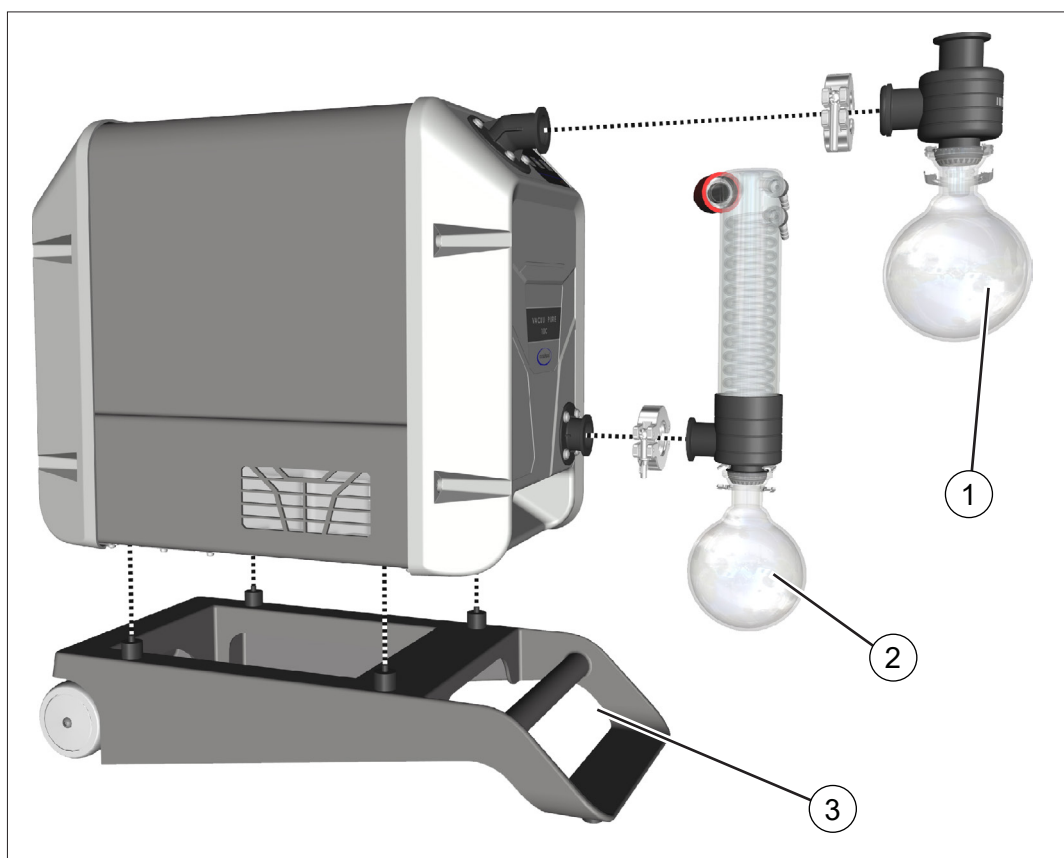

- 1 Odlučovač (AK) na vstupu vývěvy; připojení přes KF DN 25 (vstupní příruba vývěvy otočená)
- 2 Emisní kondenzátoru (EK) na výstupu vývěvy; připojení přes KF DN 25
- 3 **VACUU·PURE shuttle**; potřebný pro použití emisního kondenzátoru (EK) na výstupu

3.2.2 Příslušenství VACUU-BUS

Připojení komponent
VACUU-BUS

Dolní přípojka VACUU-BUS na zadní straně vývěvy nabízí četné možnosti rozšíření pro připojení komponent VACUU-BUS.

K rozdělení a připojení více komponent můžete použít prodlužovací kabely VACUU-BUS a Y-adaptéry.

Maximálně přípustný celkový výkon na zásuvce VACUU-BUS činí 11 W.

Přehled příslušenství VACUU-BUS

→ Příklady
Komponenty
VACUU-BUS



Význam

1	Měřidlo vakua VACUU-VIEW extended 1100 – 0,001 mbar	1,3 W
2	Ventil chladičí vody VKW-B	2 W
3	Snímač stavu naplnění	0,1 W
4	Ventil sacího vedení VV-B 15C	9,5 W
5	Digitálním I/O modulu (chybové zprávy, verze softwaru ≥ 1.03)	0,1 W


→ viz také kapitola: 8.2 Objednací údaje na straně 85.

3.2.3 Protokol Modbus RTU

Horní přípojka VACUU·BUS na zadní straně vývěvy je určena pro dálkový provoz vývěvy přes protokol Modbus RTU, → viz samostatný návod k obsluze pro popis Modbus RTU.

Připojení Modbus RTU


→ Příklady
Modbus RTU

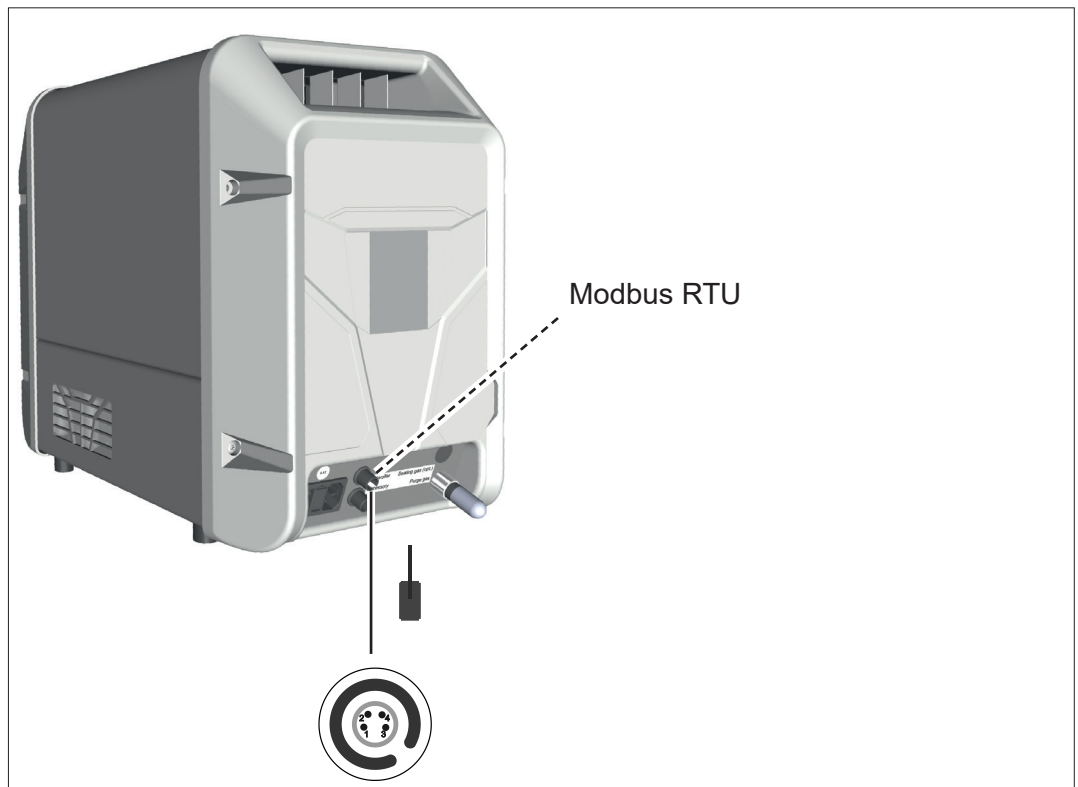

3.3 Příklad aplikace

Vymrazovací sušení

→ Příklad
vymrazovacího
sušení

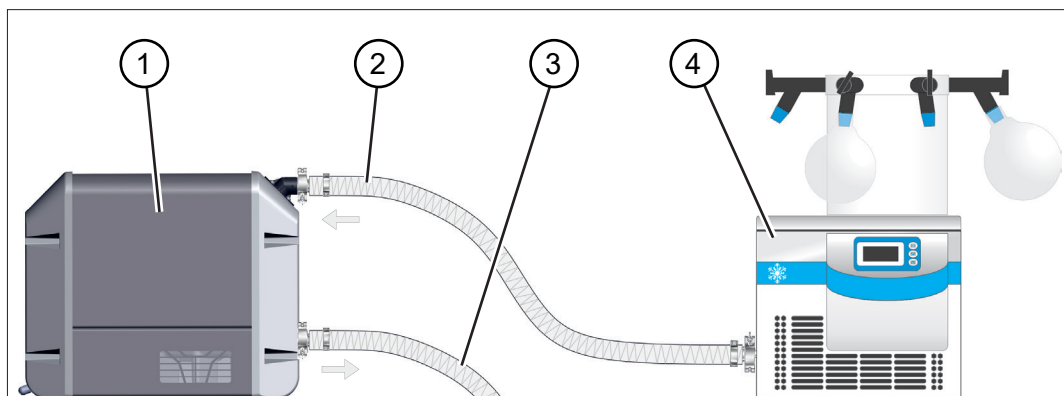

Význam

- | | |
|---|---|
| 1 | Vývěva VACUU·PURE 10C |
| 2 | Vstupní hadice |
| 3 | Výstupní vedení (odváděné do odtahu) |
| 4 | Příklad aplikace: Laboratorní vymrazovací sušička |

4 Ustavení a připojení

4.1 Přeprava

Výrobky **VACUUBRAND** jsou zabalené v přepravně bezpečném, opakovaně použitelném obalu.



Originální obal je pro bezpečnou přepravu přesně přizpůsobený vašemu výrobku.

Pokud je to možné, originální obal si uschovejte, např. pro zaslání k opravě.


Příchod zboží

Zkontrolujte ihned po obdržení dodávky možná poškození při přepravě a úplnost.

⇒ Oznamte poškození při přepravě neprodleně a písemně dodavateli.

Vybalení

→ Příklad
Vývěva
v originálním obalu

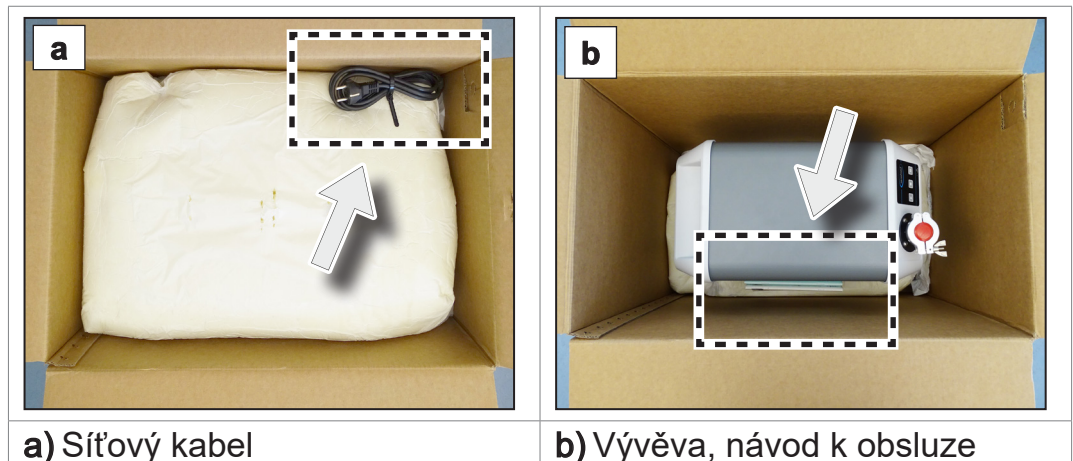

⇒ Vyjměte horní část pěnového obalu.



- ⇒ Pamatujte, že **hmotnost vývěvy činí cca 21 kg.**
- ⇒ Zvedněte vývěvu opatrně za prohlubně rukojeti z obalu.

4.2 Ustavení vývěvy

UPOZORNĚNÍ

Kondenzát může poškodit elektroniku.

Velký teplotní rozdíl mezi místem skladování a místem instalace může vést k tvorbě kondenzátu.

- ⇒ Nechte výrobek po příchodu zboží nebo skladování před uvedením do provozu aklimatizovat. Aklimatizace může trvat několik hodin.


Kontrola podmínek ustavení

Porovnání
podmínek ustavení

- Výrobek je aklimatizovaný.
- Podmínky prostředí leží v rámci mezí použití, → viz kapitola: ***Dodržujte meze použití na straně 34.***
- Vývěva musí být ustavená stabilně, bez dalšího mechanického kontaktu kromě nožek čerpadla.

Ustavení vývěvy

→ Příklad
Nákres Minimální
vzdálenosti
v laboratorním
nábytku

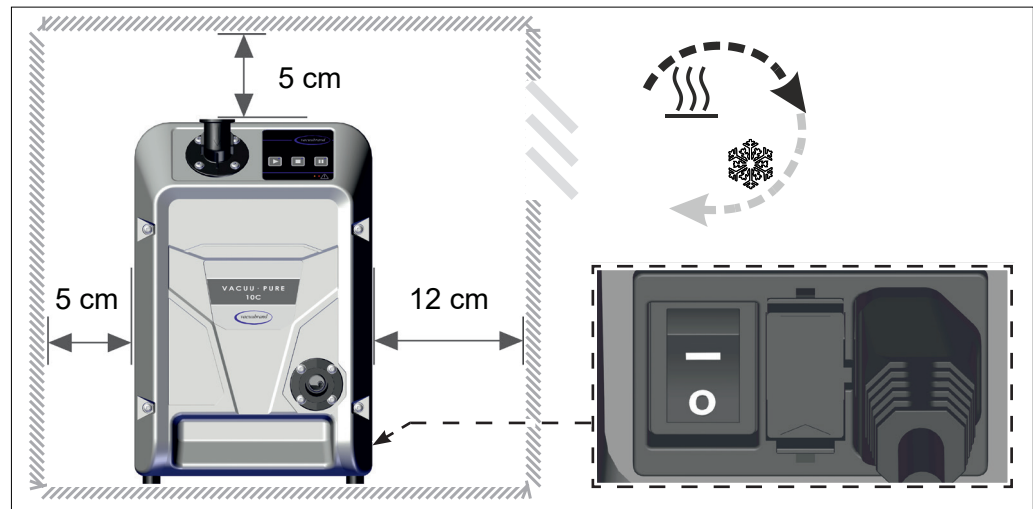

DŮLEŽITÉ!

- ⇒ Ustavte vývěvu na nosnou rovnou plochu bez otřesů.
- ⇒ Dodržte při vestavbě do laboratorního nábytku minimální vzdálenost 5 cm (2 in) od sousedních předmětů.
- ⇒ Výrobek se musí ustavit tak, aby byly vypínač a síťová zástrčka dosažitelné a přístupné, minimální vzdálenost 12 cm (5 in).
- ⇒ Zabraňte zadržování tepla a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, speciálně v uzavřených pouzdrech.
- ⇒ Zajistěte vždy dostatečný přívod vzduchu a odsávání vzduchu k odvádění teplého odpadního vzduchu vývěvy. Opatřete externí nucené větrání s objemovým proudem cca 100 m³/h při vestavbě do laboratorního nábytku.

Dodržujte meze použití

Dodržujte meze
použití

Meze použití		(US)
Teplota prostředí při provozu	10 – 40 °C	50 – 104°F
Nadmořská výška instalace, maximálně	2000 m nad hladinou moře	6562 ft above sea level
Minimální vzdálenost od sousedních dílů	5 cm (12 cm)	2 in (5 in)
Vlhkost vzduchu	30 – 85 %, bez rosení	
Stupeň znečištění	2	
Druh krytí	IP 20	NEMA typ 1
Zabraňte kondenzaci a vnějšímu znečištění prachem, kapalinami, korozivními plyny.		

DŮLEŽITÉ!


- ⇒ Povšimněte si uvedené ochrany IP. Ochrana IP je zaručena pouze tehdy, když se výrobek příslušně namontuje a připojí.
- ⇒ Respektujte při připojování údaje typového štítku a kapitolu **8.1.1 Technické údaje na straně 78**.

4.3 Připojení

Vývěvy disponují přípojkou vakua a výstupu. Provedte připojení pro vývěvu tak, jako je popsáno v následujících příkladech.

4.3.1 Přípojka vakua (IN)

Přípojka vakua (IN) Přípojka vakua je označena směrovou šipkou na vstupním hrdle.

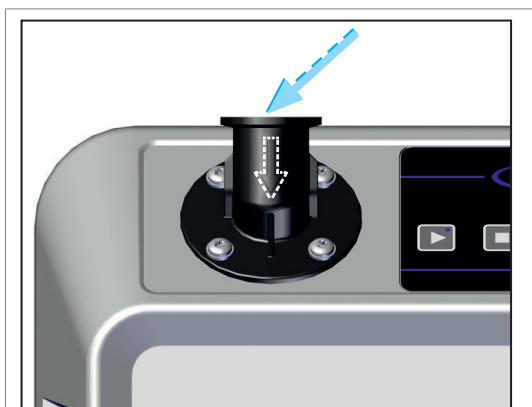

Připojení vakua



OPATRŇ

Pružné vakuové hadice se mohou při evakuování smrštit.

Nezafixované spojené komponenty mohou trhavým pohybem (smrštěním) pružné vakuové hadice způsobit zranění nebo škody. Vakuová hadice se může uvolnit.

- ⇒ Zafixujte vakuovou hadici na přípojkách.
- ⇒ Zafixujte spojené komponenty.
- ⇒ Odměřte pružnou vakuovou hadici tak, abyste započítali maximální smrštění.

UPOZORNĚNÍ

Cizí tělesa ve vstupním vedení mohou poškodit vývěvu.

⇒ Zabraňte tomu, aby mohly být částice nebo nečistoty nasávány nebo aby mohly téct zpět.

DŮLEŽITÉ!

- ⇒ Používejte vakuovou hadici, která je dimenzovaná pro použitý rozsah vakua, s dostatečnou stabilitou.
- ⇒ Položte vakuovou hadici pokud možno co nejkratší.
- ⇒ Připojte vakuovou hadici s maximálně možným průřezem.
- ⇒ Připojte vakuovou hadici plynotěsně k vývěvě.
- ⇒ Zabraňte zlomům ve vakuové hadici.


Otočení vstupní příruby

Vstupní přírubu lze otáčet v krocích 90°.


→ Příklad
Otočení vstupní
příruby dopředu



1. uvolněte 4 šrouby na vstupní přírubě; šroubovák Torx TX25. Dejte pozor na podložky.

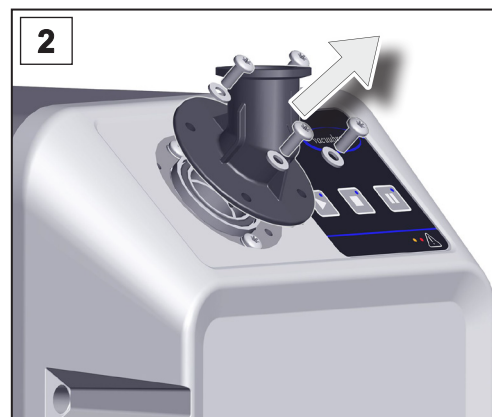

2. Sejměte vstupní přírubu. Zkontrolujte možná poškození a správné usazení O-kroužku.

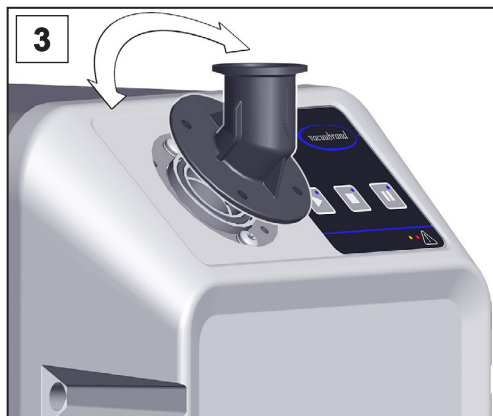

3. Otočte vstupní přírubu do požadovaného směru.



4. Našroubujte vstupní přírubu spolu s podložkami; šroubovák Torx TX25.

Připojení vakuové hadice

Vakuová hadice na
vstupu

- ⇒ Odstraňte slepou přírubu na vstupní přírubě.
- ⇒ Připojte vakuovou hadici malou přírubou KF DN 25 plynotěsně na vstupní přírubu.
- ⇒ Alternativně můžete použít adaptér z malé příruby KF DN 25 na hadicovou koncovku a nasadit na něj vakuovou hadici. Zajistěte hadicové spoje na hadicových koncovkách, např. hadicovou sponou.
- ⇒ Nainstalujte v případě potřeby ventil sacího vedení nebo uzavírací ventil do vstupního vedení pro vakuotěsné odpojení vaší aplikace od vývěvy.



- Optimální výsledek získáte, dodržíte-li následující:
- ⇒ Připojte co nejkratší vakuové vedení s maximálně možným průřezem.

Připojení odlučovače (AK) na vstupu (volitelná možnost)




Odlučovač na
vstupu

- ⇒ Připojte odlučovač malou přírubou KF DN 25 plynotěsně na výstupní přírubu otočenou dopředu.
- ⇒ Připevněte baňku odlučovače zábrusovou svorkou.



4.3.2 Přípojka výstupu (OUT)

Připojení výstupního vedení na výstupu

	VÝSTRAHA
	Nebezpečí prasknutí v důsledku přetlaku ve výstupním vedení. Nepřípustně vysoký tlak ve výstupním vedení může vývěvu přivést k prasknutí nebo poškodit těsnění. ⇒ Výstupní vedení (výfukový plyn, výstup plynu), musí být vždy volný a bez protitlaku. ⇒ Výstupní vedení vždy pokládejte klesající nebo učiňte opatření k zabránění zpětnému toku kondenzátu do vývěvy. ⇒ Dodržujte maximálně přípustné tlaky a tlakové rozdíly.
	VÝSTRAHA
	Nebezpečí prasknutí v důsledku uzavřeného výstupu vývěvy. Uzavřený výstup vývěvy (slepá příruba) vede k nepřípustně vysokému tlaku na výstupu vývěvy a ji přivést k prasknutí nebo poškodit těsnění. ⇒ Odstraňte slepou přírubu (přepravní uzávěr) na výstupní přírubě čerpadla, než spustíte čerpadlo.
	OPATRŇ
	Při přetlaku na výstupu mohou čerpaná média unikat. Při zablokovaném výstupu mohou čerpaná média přes zdroj uzavíracího plynu unikat z vývěvy a způsobit zranění anebo poškození čerpadla. ⇒ Neblokujte výstup. Nezalamujte výstupní vedení. ⇒ Nemontujte uzavírací ventil do výstupního vedení. ⇒ Použijte výstupní vedení s dostatečným průřezem.

Připojení výstupního vedení

Výstupní vedení na výstupu


- ⇒ Odstraňte slepou přírubu na výstupní přírubě.
 - ⇒ Připojte výstupní vedení malou přírubou KF DN 25 plynotěsně na výstupní přírubu.
 - ⇒ Alternativně můžete použít adaptér z malé příruby KF DN 25 na hadicovou koncovku a nasadit na něj výstupní vedení. Použijte výstupní vedení s vnitřním průměrem nejméně 19 mm, → viz kapitola: **8.2 Objednací údaje na straně 85**. Zajistěte hadicové spoje na hadicových koncovkách, např. hadicovou sponou.
 - ⇒ Položte výstupní vedení od výstupu klesající; tzn, probíhající dolů tak, aby se netvořilo zpětné vzdouvání.
- DŮLEŽITÉ!**
- ⇒ Délka výstupního vedení smí činit maximálně 5 m. Příliš dlouhé výstupní vedení může vést k nepřipustně vysokému protitlaku na výstupu narušit funkci uzavíracího plynu.

Připojení emisního kondenzátoru (EK) (volitelná možnost)


Připojení emisního kondenzátoru

- ⇒ Emisní kondenzátor potřebuje zvýšenou světlou výšku. Namontujte vývěvu např. na **VACUU·PURE shuttle**, než připojíte emisní kondenzátor → viz kapitola: **8.2 Objednací údaje na straně 85**.
- ⇒ Připojte emisní kondenzátor malou přírubou KF DN 25 plynotěsně na výstupní přírubu.
- ⇒ Připevněte baňku odlučovače zábrusovou svorkou.

Čelní a boční pohled
s namontovaným
emisním
kondenzátorem

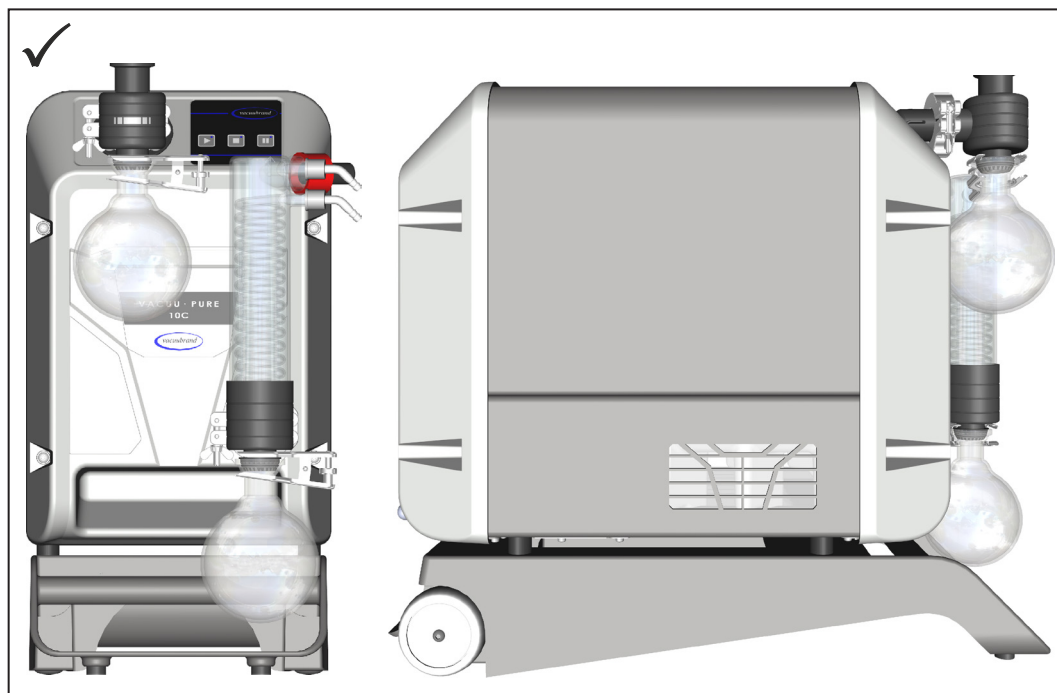

Připojení výstupního vedení

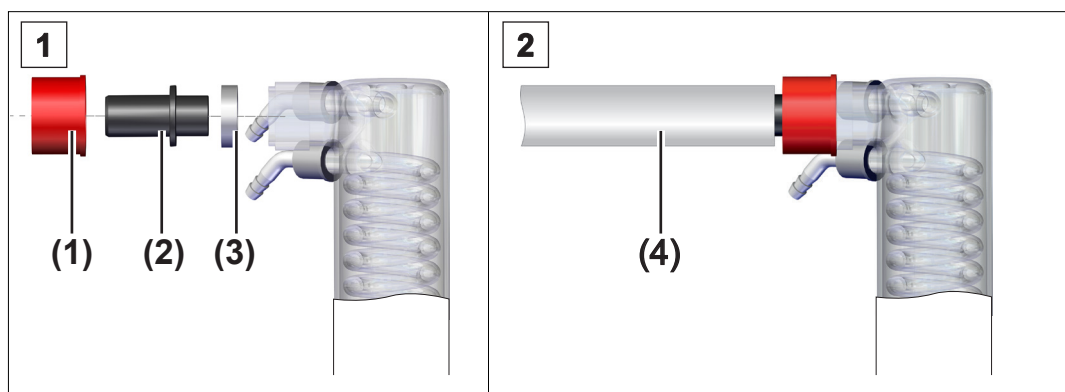

1. Spojte gumový těsnicí kroužek (3), hadicovou koncovku (2) a převlečnou matici (1) podle vyobrazení a našroubujte je na výstupní přírubu.
2. Nasuňte výstupní vedení (4) na hadicovou koncovku a položte hadici v případě potřeby do odtahu. Zafixujte výstupní vedení, např. hadicovou sponou.

DŮLEŽITÉ!

⇒ Délka výstupního vedení na emisním kondenzátoru smí činit maximálně 3 m. Příliš dlouhé výstupní vedení může vést k nepřijatelně vysokému protitlaku na výstupu narušit funkci uzavíracího plynu. Použijte výstupní vedení s vnitřním průměrem nejméně 19 mm.


Připojení chladiva

Emisní kondenzátor (EK) disponuje přípojkou pro chladicí kapalinu. K chlazení se hodí např. voda nebo kapalina oběhového chladiče.

DŮLEŽITÉ!

- ⇒ Vstupní tlak chladicí vody na emisním kondenzátoru musí být menší než 6 bar (87 psi).
- ⇒ Ventil chladicí vody se smí nainstalovat pouze do přítoku, odtok chladiva musí být volný a bez protitlaku.

→ Příklad
Přípojka chladiva na
EK

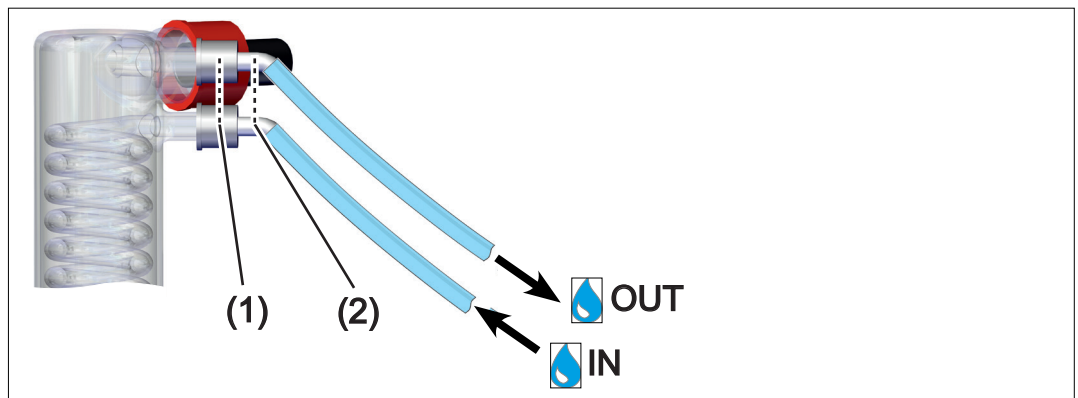


1. Připevněte obě hadicové koncovky (2) převlečnými maticemi (1) podle vyobrazení na kondenzátoru.
2. Připevněte hadice pro chladivo podle vyobrazení: IN = přítok, OUT = odtok.
3. Zafixujte hadice, např. hadicovými sponami.

Meze použití		(US)
Přípojka chladiva max. tlak	6 bar	87 psi

4.3.3 Elektrické připojení

Elektrické připojení vývěvy

→ Příklad
Elektrické připojení
vývěvy

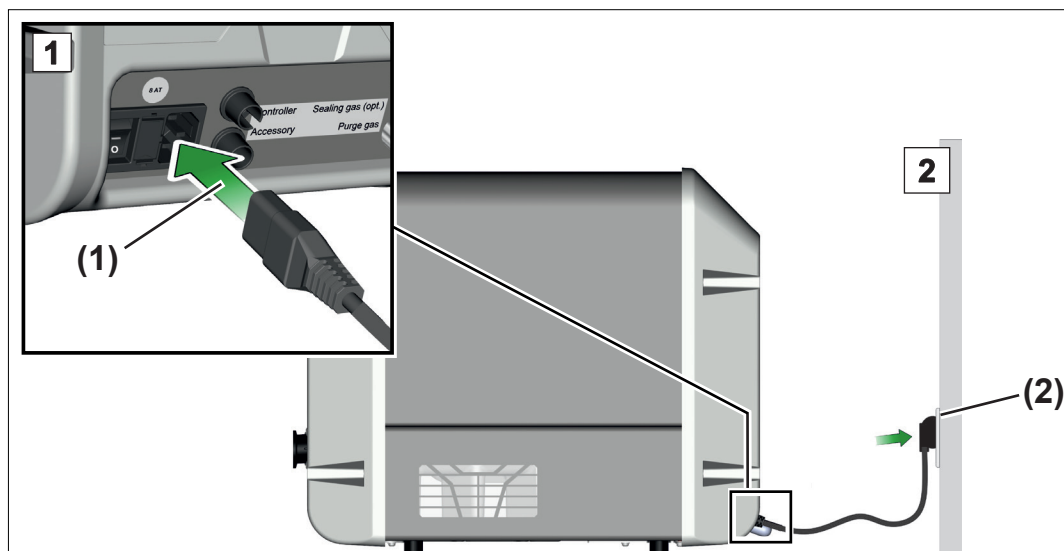

1. Zapojte zásuvku (1) síťového kabelu do síťové přípojky vývěvy.
2. Zapojte síťovou zástrčku (2) do síťové zásuvky.
 - Vývěva elektricky připojená.

- ⇒ Položte síťový kabel tak, aby se nemohl poškodit o ostré hrany, chemikálie nebo horké plochy.
- ⇒ Síťová zástrčka slouží jako odpojovací zařízení od elektrického napájecího napětí. Výrobek se musí ustavit tak, aby byla síťová zástrčka vždy snadno dosažitelná a přístupná pro odpojení výrobku z elektrické sítě.

Síťová přípojka

Vývěva se dodává hotová k použití s vhodnou síťovou zástrčkou.


- ⇒ Používejte síťovou zástrčku, která se hodí k vaší síťové přípojce.
- ⇒ Nepoužívejte vícekrát v řadě zapojené rozdvojky jako síťovou přípojku.

5 Uvedení do provozu (provoz)

5.1 Zapnutí

Zapnutí vývěvy

Zapnutí vývěvy

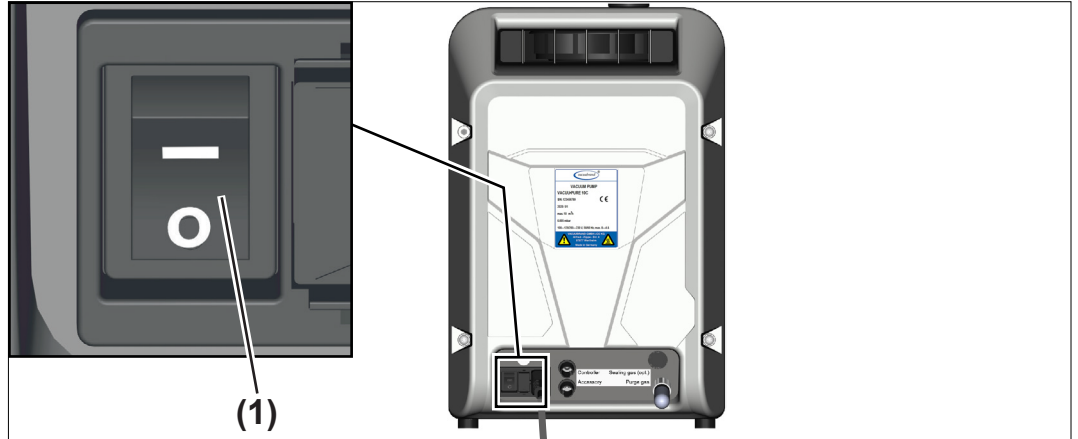

⇒ Zapněte kolébkový spínač (1) – spínací poloha I.


- Vývěva provede funkční test, všechny LED se na 2 sekundy rozsvítí. Následně se rozsvítí modrá LED tlačítka Stop.

Vývěva je ihned po zapnutí připravená k provozu.

5.2 Provoz

Ovládací pole

Ovládací pole

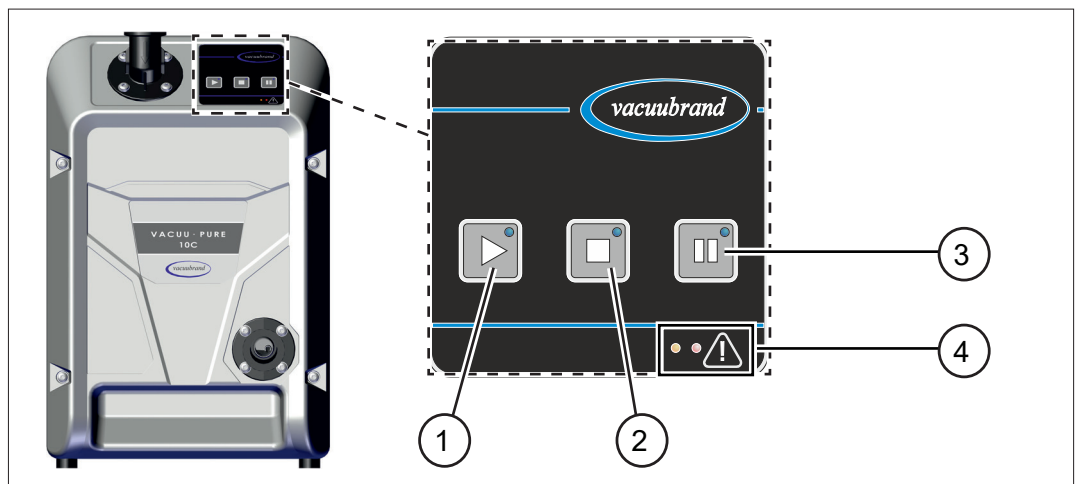

- | | |
|---|---|
| 1 | Start vývěvy |
| 2 | Stop vývěvy |
| 3 | Regenerační režim (sušení vývěvy) |
| 4 | LED výstraha (vlevo / žlutá) / porucha (vpravo / červená) |


Ovládací prvky

Ovládací prvky


Tlačítko Ovládací prvky



Start vývěvy



Stop vývěvy



Regenerační režim vývěvy (vývěva nabíhá/běží dále se sníženými otáčkami)


Zobrazovací prvky

Zobrazovací prvky


Tlačítkové LED Význam



Vývěva běží



Vývěva zastavená



Regenerační režim vývěvy aktivovaný

Tlačítkové LED Význam

Vše




šedá

Funkce neaktivní



modrá

Krátké rozsvícení  = Optická zpětná vazba při stisknutí tlačítka

Trvalé světlo = Ukazatel pro aktivní režim

LED výstraha / porucha Význam



šedá

Není aktivní žádná výstraha nebo porucha



žlutá

Blikavý takt  = Výstraha

Trvalé svícení při zobrazení verze softwaru



červená

Blikavý takt  = Porucha


Trvalé svícení při zobrazení verze hardwaru

5.2.1 Obsluha

Spuštění vývěvy

DŮLEŽITÉ!

⇒ Ujistěte se, že je výstup volný a bez protitlaku.

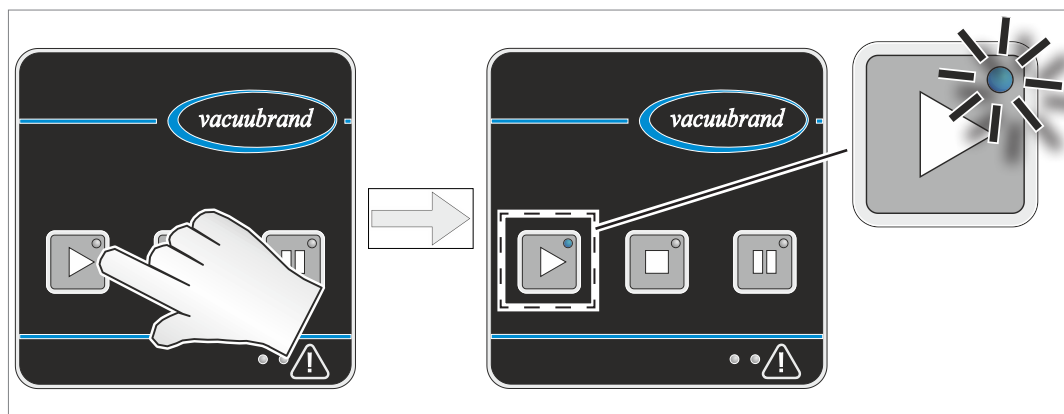

- Vývěva se spustí. Při tom může být slyšet krátké klapnutí sepnutí.

Warm-up (doba zahřívání)


Doba zahřívání

Princip funkce vývěvy spočívá ve šterbinovém těsnění.

⇒ Dodržte dobu zahřívání až do plné výkonnosti vývěvy. Při odčerpávání 100 l kotle dosahuje vývěva typicky po 30 minutách specifikovaného konečného vakua.

VACUU·PURE 10C	Doba zahřívání (vývěva spuštěná)	▶ 30 minut
-----------------------	----------------------------------	------------

Zastavení vývěvy

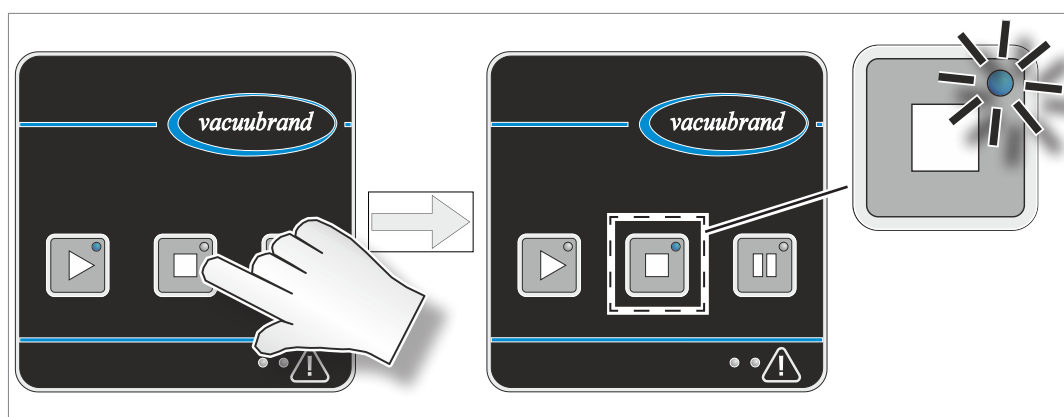

- Vývěva se zastaví. Při tom může být slyšet krátké klapnutí sepnutí.

DŮLEŽITÉ!

- ⇒ Vývěva nevypíná vakuotěsně.
- ⇒ Nainstalujte v případě potřeby ventil sacího vedení nebo uzavírací ventil do vstupního vedení pro vakuotěsné odpojení vaší aplikace od vývěvy.

5.2.2 Regenerační režim

Sušení (regenerace)
okolním vzduchem


Regenerační režim slouží k rychlému vysušení vnitřku čerpadla po dokončení aplikace nebo před odstavením z provozu. Při tom je okolní vzduch veden do vnitřku čerpadla a vnitřní prostor se přívodem vzduchu suší.

- Čerpadlo se pro regeneraci nemusí odpojovat od aplikace.
- Čerpadlo běží během regenerace se sníženými otáčkami.
- Vstup vzduchu pro regenerační režim probíhá přes filtr na zadní straně vývěvy. Zde se nasává okolní vzduch.

⇒ Kontrolujte pravidelně filtr z hlediska znečištění a ucpávání.

⇒ Vyměňte znečištěné nebo ucpané filtry,

→ viz kapitola: *7.4 Filtr na vstupu vzduchu na straně 76.*

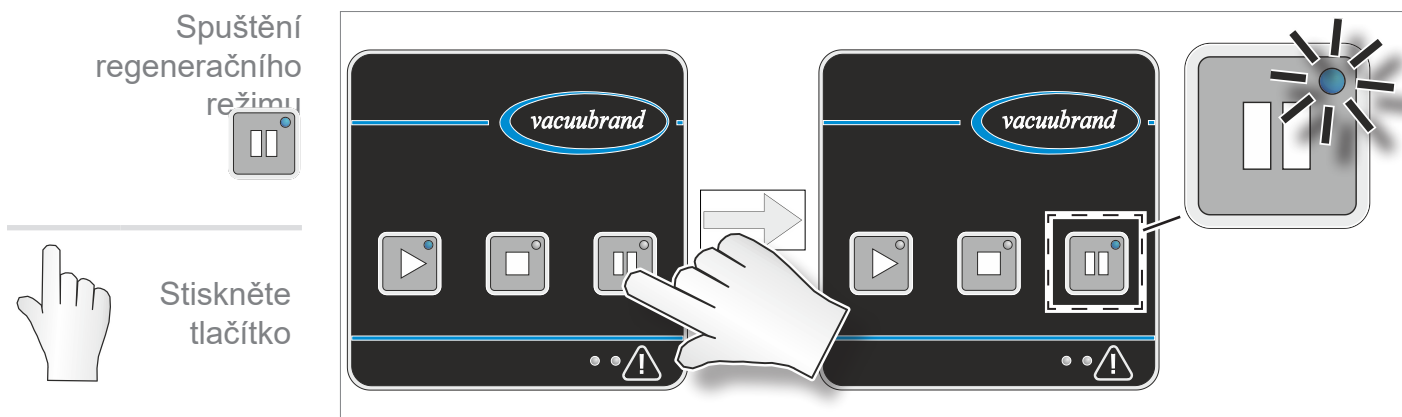Spuštění regeneračního režimu

- Vývěva běží se sníženými otáčkami a nasává okolní vzduch.
- Vnitřek čerpadla se vysouší.
- Regenerační režim se ukončí automaticky po době trvání jedné hodiny.

Vysušení vývěvy před změnou média

Sušení vývěvy

Nasávaným okolním vzduchem lze vývěvu vysušet, aniž by se musela odpojit od aplikace / aparatury.

⇒ Použijte regenerační režim nebo vyfoukejte vývěvu, → viz kapitola: **7.3 Proplach vývěvy na straně 73** předtím, než změníte čerpané médium nebo připojený proces, mohou-li čerpaná média ve vývěvě vzájemně reagovat nebo tvořit usazeniny.

Vysušení vývěvy po ukončení procesu

Nasávaným okolním vzduchem lze vývěvu vysušit.

⇒ Použijte regenerační režim vývěvy po ukončení procesu, než vývěvu zastavíte nebo vypnete.

⇒ Nechte vývěvu po ukončení procesu ještě cca 30 minut dobíhat v regeneračním režimu. Tím omezíte kondenzát a zbytky média ve vývěvě a tedy také nebezpečí možné újmy vývěvy způsobené předtím čerpanými médii.

5.2.3 Autostart

Autostart
Automatický opětový
rozběh vývěvy

Vývěva má funkci Autostart. Po odpadnutí a obnovení zdroje napětí je automaticky znovu aktivní naposledy aktivní provozní stav vývěvy:

Provozní stav vývěvy:

Před odpadnutím síťového napětí	Po obnovení síťového napětí
Vývěva spuštěná	Vývěva se automaticky spustí
Vývěva zastavená	Vývěva zastavená
Regenerační režim aktivní	Regenerační režim automaticky aktivní

⇒ Zastavte vývěvu tlačítkem Stop, než vypnete síťový vypínač nebo vytáhněte síťovou zástrčku.

Zabraňte nechtěnému nebo neočekávanému spuštění vývěvy při dalším zapnutí.

5.3 Rozšířená obsluha


Navíc ke snadné obsluze vývěvy – spuštění, zastavení, regenerace – můžete kombinacemi tlačítek nebo delším podržením stisknutých jednotlivých tlačítek provádět další funkce.

5.3.1 Zobrazení verze softwaru / hardwaru


Zobrazení verze softwaru / hardwaru



Podržte stisknuté tlačítko

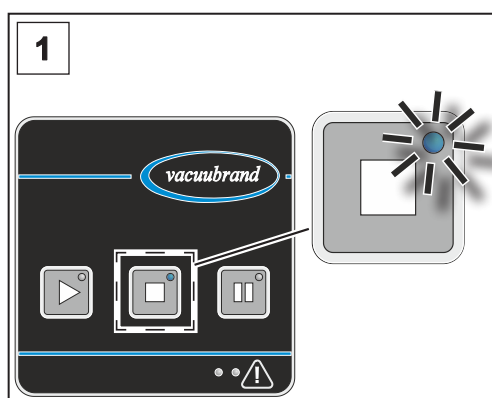

1. Vývěva je zapnutá a zastavená.

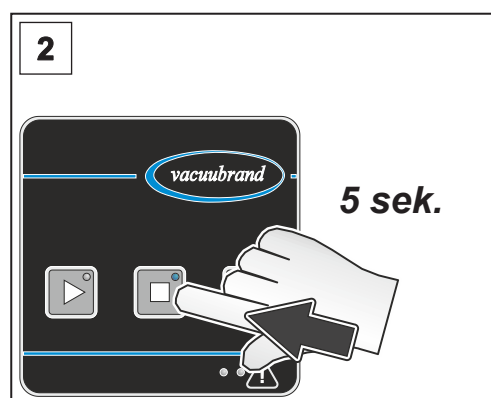

2. Podržte tlačítko Stop stisknuté 5 sekund.

⇒ LED pro výstrahu a poruchu ukazují, zda se právě zobrazuje verze softwaru nebo hardwaru:



- Žlutá LED (vlevo) pro výstrahu svítí: Zobrazení verze softwaru
- Červená LED (vpravo) pro poruchu svítí: Zobrazení verze hardwaru

⇒ Verze softwaru a verze hardwaru se střídavě zobrazují po sobě prováděným blikáním LED ovládacích tlačítek.

Příklad

Zobrazení verze softwaru V1.23 (levá LED, žlutá) a verze hardwaru V1.05 (pravá LED, červená):

LED	Význam / blikavý takt
 žlutá	Zobrazení verze softwaru (1 sekunda)
 žlutá	 1x  = V 1.XX
 žlutá	 2x  = V X.2X
 žlutá	 3x  = V X.X3
	3 sekundy pauza, LED přejde ze žluté na červenou
 červená	Zobrazení verze hardwaru (1 sekunda)
 červená	 1x  = V 1.XX
 červená	 neblinká = V X.0X
 červená	 5x  = V X.X5
	3 sekundy pauza – pak začne indikace znovu odpředu

⇒ Zobrazení opustíte krátkým stisknutím tlačítka Stop nebo automaticky po 5 minutách.

5.3.2 Vrácení na tovární nastavení


Vrácení na tovární nastavení

Při vrácení na tovární nastavení se zákazníkem provedené změny – hlavně u příslušenství volitelně připojeného přes VACUU·BUS – vrátí na tovární nastavení.


⇒ Verze softwaru vývěvy zůstane zachována a neresetuje se.




Podržte stisknuté tlačítko

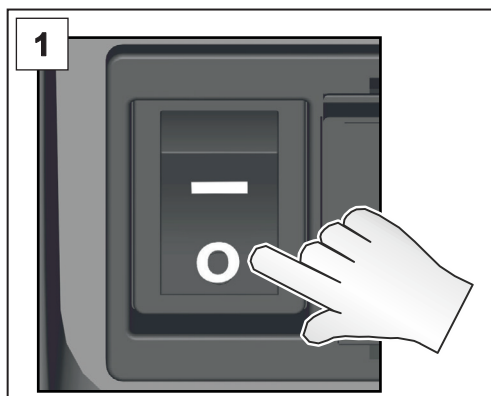


1. Vypněte síťový vypínač. Vyčkejte 10 sekund, než se vývěva kompletně vypne.

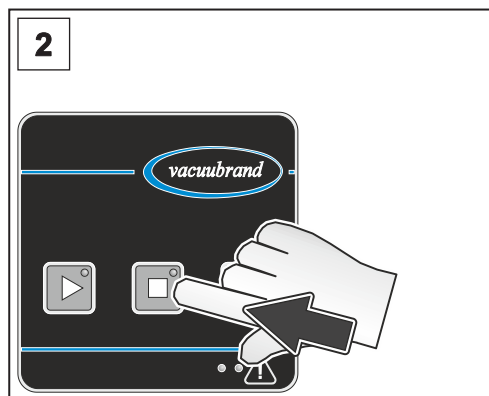


2. Vývěva je vypnutá. Podržte tlačítko Stop stisknuté.

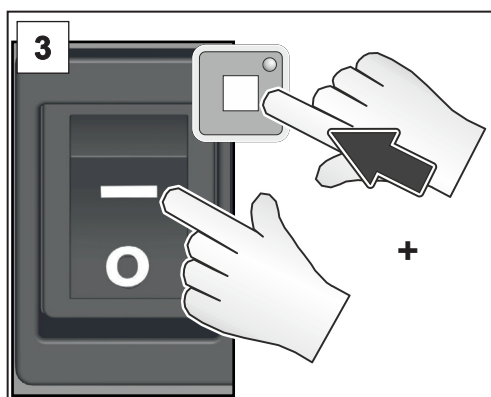

3. Zapněte síťový vypínač, zatímco nadále držíte tlačítko Stop stisknuté.

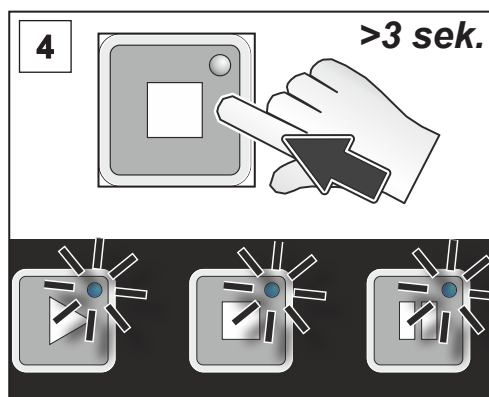

4. Podržte tlačítko Stop stisknuté další 3 sekundy do blikání všech LED, pak tlačítko Stop uvolněte.

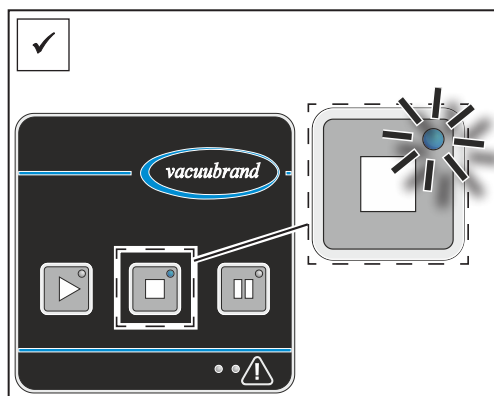

- Tlačítko Stop trvale svítí.
Vývěva byla vrácena na tovární nastavení.


5.3.3 Dálkový provoz přes Modbus RTU

Modbus RTU:
Dálkový provoz
a nastavení
parametrů

Horní přípojka VACUU·BUS na zadní straně vývěvy je určena pro dálkový provoz vývěvy přes protokol Modbus RTU. Přes protokol Modbus RTU lze nastavovat i parametry vývěvy (Autostart) a příslušenství VACUU·BUS (doba doběhu ventilu chladicí vody, doba zpoždění snímače stavu naplnění), → viz *samostatný návod k obsluze pro popis rozhraní Modbus RTU*.

5.4 Připojení / odebrání příslušenství VACUU·BUS

Připojení příslušenství VACUU·BUS

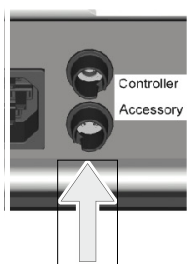

Připojení
příslušenství
VACUU·BUS

1. Zastavte vývěvu a vypněte na ní síťový vypínač.
2. Zapojte konektor VACUU·BUS příslušenství do dolní zásuvky na zadní straně vývěvy.
3. Zapněte vývěvu síťovým vypínačem. Připojené příslušenství bude automaticky rozpoznáno.

Příslušenství VACUU·BUS připojené.

Odebrání příslušenství VACUU·BUS.

Odebrání
příslušenství
VACUU·BUS

1. Zastavte vývěvu a vypněte na ní síťový vypínač.
2. Odpojte příslušenství VACUU·BUS na zadní straně vývěvy.
3. Provedte skenování sběrnice vývěvy pro odhlášení příslušenství od sběrnice systému, → viz kapitola: 5.4.1 *Rozpoznání VACUU·BUS na straně 54.*

Příslušenství VACUU·BUS odebráno.

Obecné pokyny ke komponentám VACUU·BUS

Příslušenství
VACUU·BUS –
obecné pokyny

- Používejte Y-adaptéry a prodlužovací kabely k paralelnímu připojení a používání více komponent VACUU·BUS.
- Paralelně lze připojit a používat maximálně šest komponent VACUU·BUS.
- Lze připojit maximálně čtyři komponenty stejného typu.
- Každá připojená komponenta VACUU·BUS musí mít odlišnou adresu VACUU·BUS. Připojení druhé komponenty s identickou adresou VACUU·BUS vede k chybám ve sběrnice systému. (Překonfigurování adresy VACUU·BUS komponenty: viz návod k obsluze regulátoru **VACUUBRAND**, např.: VACUU·SELECT).

- Dodržujte maximálně přípustné zatížení na přípojce VACUU·BUS 11 W.
- Maximálně přípustná délka kabelu v systému VACUU·BUS: 30 m.
- Přerušení komunikace s příslušenstvím nebo odebrání příslušenství vede k okamžitému zastavení vývěvy a k zobrazení poruchového hlášení (blikavý takt: 6x), → viz kapitola: 6.3.2 Chyba – Příčina – Odstranění na straně 62.

5.4.1 Rozpoznání VACUU·BUS

DŮLEŽITÉ!


⇒ Při skenování sběrnice se volitelně připojený snímač stavu naplnění rovněž porovná. Dbejte v tomto případě na to, aby byla záchytná baňka prázdná.

Provedení skenování sběrnice (VACUU·BUS)


Provedení skenování sběrnice




Podržte stisknuté tlačítko

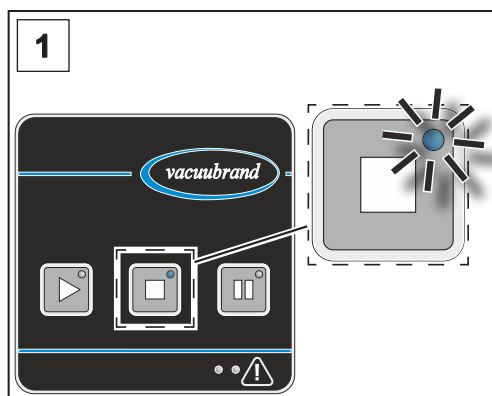


1. Vývěva je zapnutá a zastavená.

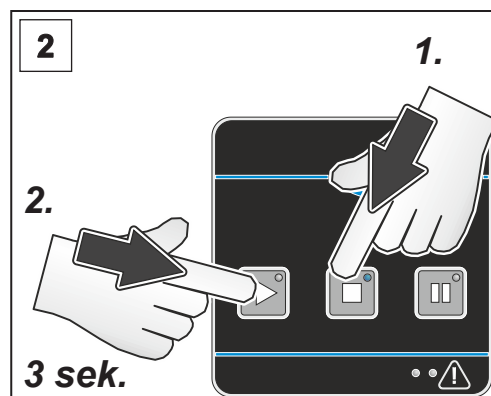

2. Podržte nejprve tlačítko Stop stisknuté a poté navíc podržte stisknuté tlačítko Start na 3 sekundy.

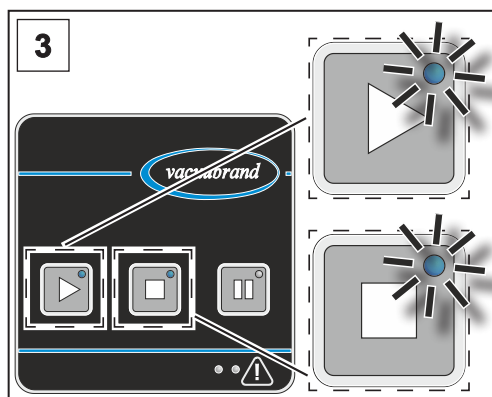

3. LED tlačítek Stop a Start blikají 5 sekund.

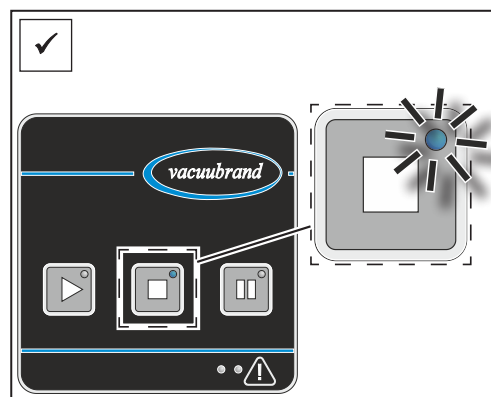

✓ Tlačítko Stop svítí. Skenování sběrnice je provedené. Připojené příslušenství je rozpoznáno.

5.4.2 Provoz s příslušenstvím VACUU-BUS

Provoz s ventilem sacího vedení

Provoz s ventilem
sacího vedení

- Ventil sacího vedení se otevře automaticky 10 sekund po stisknutí tlačítka Start. Hodnotu doby čekání lze nastavit přes protokol Modbus RTU: 0 – 3600 sekund.
- Ventil sacího vedení se zavře ihned po stisknutí tlačítka Stop nebo tlačítka Regenerace.

Provoz s ventilem chladicí vody

Provoz s ventilem
chladicí vody

- Používejte ventil chladicí vody při provozu s emisním kondenzátorem a vodním chlazením.
- Ventil chladicí vody se otevře automaticky po stisknutí tlačítka Start.
- Po stisknutí tlačítka Stop nebo tlačítka Regenerace se ventil chladicí vody automaticky zavře po uplynutí doby doběhu. Doba doběhu činí továrně 300 sekund, hodnotu doby doběhu lze nastavit přes protokol Modbus RTU: 0 – 3600 sekund.
- Novým stisknutím tlačítka Stop v režimu Stop se doba doběhu ventilu chladicí vody resetuje, doba doběhu začne znovu.
- Novým stisknutím tlačítka Regenerace v regeneračním režimu se doba doběhu ventilu chladicí vody resetuje, doba doběhu začne znovu.

Provoz se snímačem stavu naplnění

Provoz se
snímačem stavu
naplnění

- Snímač stavu naplnění sleduje stav kapaliny v záchytné baňce emisního kondenzátoru nebo odlučovače.
- Snímač stavu naplnění zareaguje, jakmile stav kapaliny v baňce dosáhne výšky senzoru, vydá se výstraha.
- Se zobrazením výstražného hlášení začne současně běžet doba zpoždění 300 sekund. Hodnotu doby zpoždění lze nastavit přes protokol Modbus RTU: 0 – 3600 sekund.


- Novým stisknutím tlačítka Start v režimu Start se doba zpoždění snímače stavu naplnění resetuje, doba zpoždění začne znovu.
- Po uplynutí doby zpoždění se vývěva automaticky zastaví, zobrazí se porucha.
- Při planém poplachu při prázdné baňce by se mělo provést vyladění na právě používanou prázdnou baňku:

Vyladění snímače stavu naplnění


Vyladění snímače
stavu naplnění




Podržte
stisknuté
tlačítko

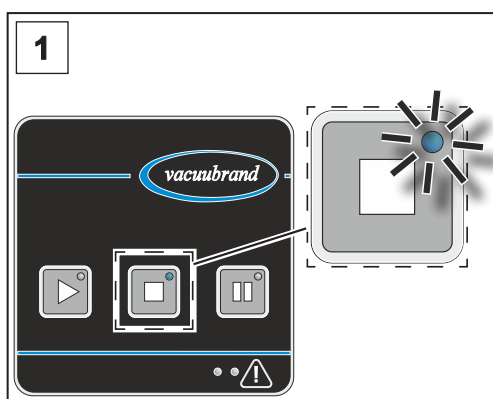


1. Vývěva je zapnutá a zastavená. Záchytná baňka je prázdná.

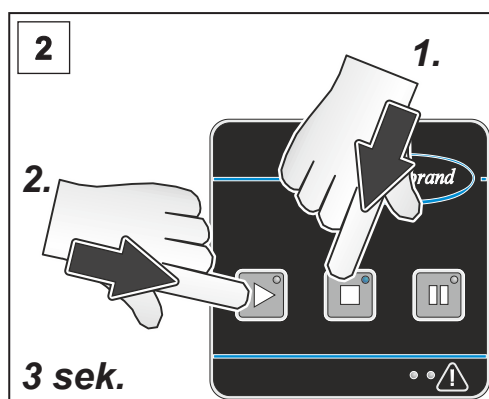

2. Podržte nejprve tlačítko Stop stisknuté a poté navíc podržte stisknuté tlačítko Start na 3 sekundy.

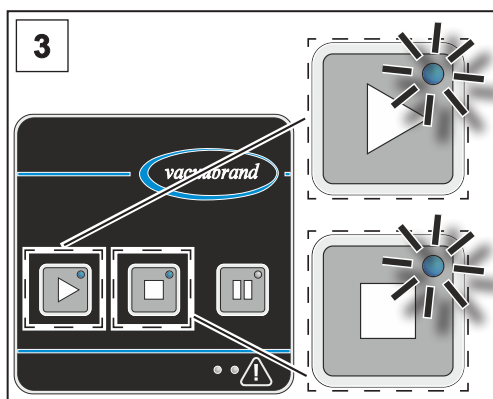

3. LED tlačítek Stop a Start blikají 5 sekund.

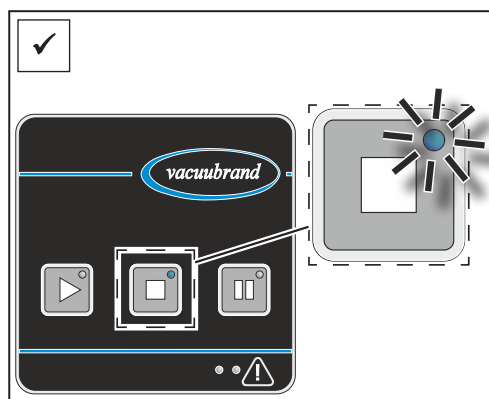

Tlačítko Stop svítí. Snímač stavu naplnění je vyladěný.

5.5 Odstavení z provozu (vypnutí)

Odstavení z provozu


Odstavení vývěvy z provozu

1. Zastavte proces.


DŮLEŽITÉ!

⇒ Zabraňte tvorbě usazenin a vysušte vývěvu v regeneračním režimu.


- ☑ Doběhem vývěvy v regeneračním režimu omezíte kondenzát a zbytky média ve vývěvě.
- ☑ Doběhem vývěvy omezíte nebezpečí možné újmy vývěvy způsobené předtím čerpanými médii.

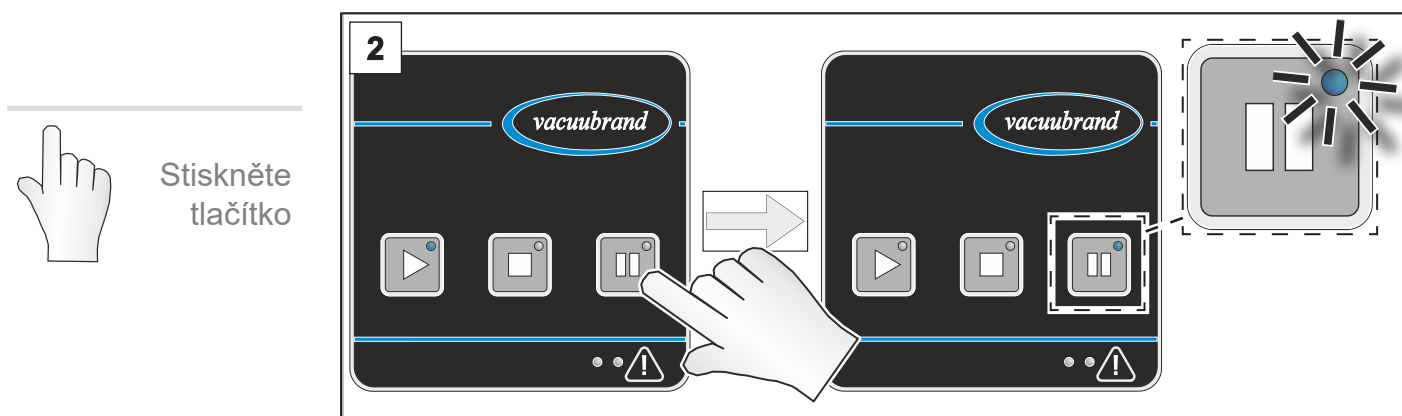

2. Nechte vývěvu cca 30 minut dobíhat v regeneračním režimu.

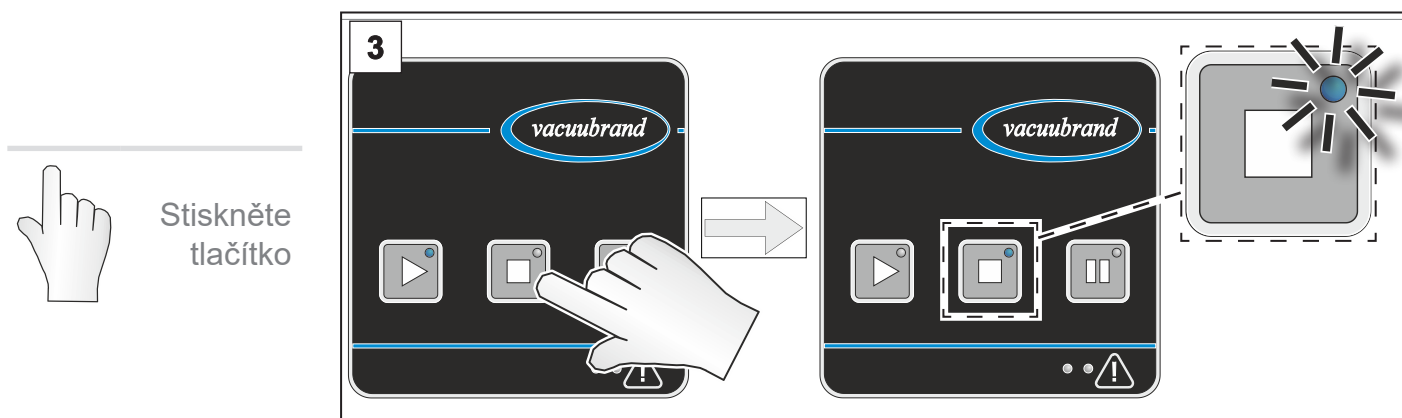

3. Zastavte vývěvu.

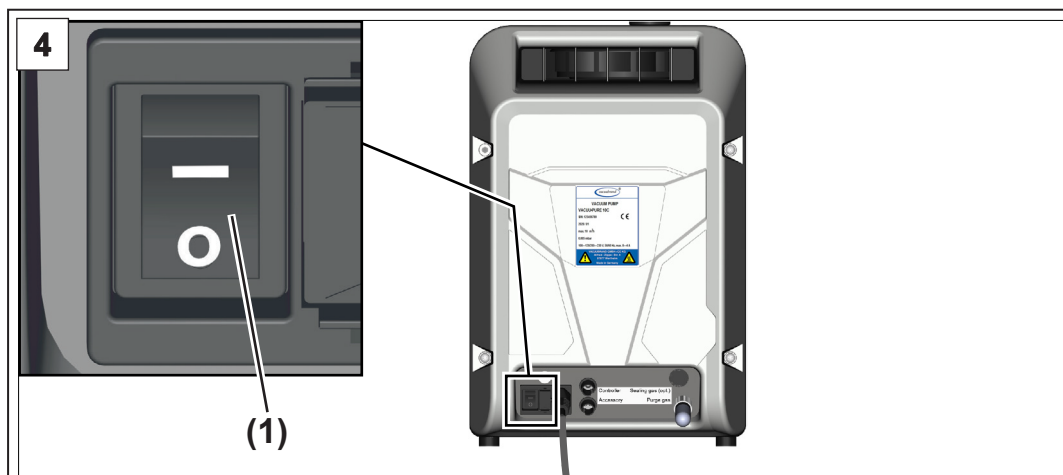

4. Vypněte kolébkový spínač **(1)** – spínací poloha **0**.
 - Vývěva vypnutá.
5. Odpojte vývěvu od aparatury.
6. Zkontrolujte vývěvu z hlediska možných poškození a znečištění.

5.6 Uskladnění

Uskladnění vývěvy

Uskladnění vývěvy

1. Provedte pracovní kroky k odstavení z provozu, → viz kapitola: **5.5 Odstavení z provozu (vypnutí) na straně 57**.
2. Při vnějším znečištění vývěvu očistěte.
3. Uzavřete vstup a výstup vývěvy, např. přepravními uzávěry.
4. Zabalte prachotěsně vývěvu, případně přiložte vysoušecí prostředek.
5. Skladujte vývěvu v chladnu a suchu.


DŮLEŽITÉ!




Uskladní-li se z provozních důvodů poškozené díly, měly být rozpoznatelně označené jako **nepřipravené k provozu**.

6 Chybová hlášení

Chybová hlášení
obecně

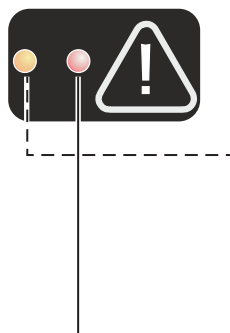






Poruchy nebo výstrahy jsou oznamovány barevnými LED na výstražném trojúhelníku. Může se vyskytovat více chybových hlášení současně. Poruchy a výstrahy se vyčítají přes blikavý takt.

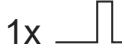

LED	Význam
 šedá	Není aktivní žádná výstraha nebo porucha
 žlutá	Výstraha Výstražná hlášení se resetují samočinně, jakmile jsou hodnoty znovu v normálním rozsahu. Vývěva běží při výstražném hlášení dále.
 červená	Porucha Vývěva se zastaví, jakmile se vyskytne porucha. Vyskytují-li se porucha, jsou všechna výstražná hlášení ignorována. Před resetováním nejprve odstraňte chybu.








6.1 Zobrazení výstrah

Možné blikavé takt
při výstraze

Blikavý takt	Význam
1x 	Teplota v kritickém rozsahu
2x 	neobsazeno
3x 	Odběr proudu motoru v kritickém rozsahu
4x 	Odchylka otáček ventilátoru
5x 	Napájecí napětí řídicí desky v kritickém rozsahu
6x 	Hlášení příslušenství VACUU·BUS (např. karenční doba snímače stavu naplnění aktivní, přetlak senzoru vakua)
7x 	Ostatní výstrahy

6.2 Zobrazení poruch


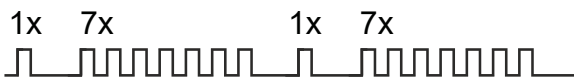
Možné blikavé takt
při poruše

Blikavý takt	Význam
1x 	Teplota v nepřípustném rozsahu
2x 	neobsazeno
3x 	Odběr proudu motoru v chybném rozsahu nebo jiná chyba motoru
4x 	Vadný ventilátor
5x 	Přepětí nebo podpětí v meziobvodu frekvenčního měniče
6x 	Chyba / přerušení komunikace příslušenství VACUU·BUS
7x 	Ostatní chyby (verze softwaru řídicí desky/ frekvenčního měniče vzájemně nekompatibilní, ostatní chyby frekvenčního měniče)

- ⇒ Vyskytnou-li se současně výstrahy a poruchy, zobrazí se pouze poruchy (červená LED).
- ⇒ Více poruch se zobrazuje za sebou prostřednictvím kombinovaných blikavých taktů.
- ⇒ Poruchové hlášení se zobrazuje, dokud se nepotvrdí. Potvrďte poruchové hlášení vypnutím/zapnutím síťového vypínače po odstranění chyby.

Příklad

→ Příklad
Nevyřízená porucha

Porucha	Blikavý takt LED 
Čidlo teplota (1x) a ostatní chyba (7x) se vyskytují současně	

Které a kolik poruch se vyskytuje, lze určit podle blikavých taktů.

6.3 Odstraňování chyb

6.3.1 Poskytnutí technické pomoci

⇒ Použijte k vyhledávání a odstraňování chyb tabulku
Chyba – Příčina – Odstranění.

Poskytnutí technické
pomoci

Pro poskytnutí technické pomoci nebo při poruchách kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo náš [Servis](#)¹.



Výrobek se smí provozovat pouze v technicky bezvadném stavu.

- ⇒ Proveďte doporučené servisní činnosti, → viz kapitola: **7.1 Informace k servisním činnostem na straně 70** a zajistěte tak funkční výrobek.
- ⇒ Zašlete vadné výrobky k opravě našemu servisu nebo svému specializovanému prodejci!

6.3.2 Chyba – Příčina – Odstranění

Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Výstraha Blikavý takt 1x	▶ Teplota prostředí se zvýší.	✓ Dodržujte meze použití vývěvy. ✓ Zajistěte přívod chladicího vzduchu.	Odborník
	▶ Nedodrženy minimální vzdálenosti při vestavbě do laboratorního nábytku.	✓ Dodržujte minimální vzdálenosti od sousedních předmětů nebo ploch.	
	▶ Přívod chladicího vzduchu zablokovaný, mřížka ventilátoru znečištěná.	✓ Zajistěte přívod chladicího vzduchu. ✓ Vyčistěte mřížku ventilátoru.	
	▶ Výstup chladicího vzduchu zablokovaný.	✓ Zkontrolujte a uvolněte výstup chladicího vzduchu. Zajistěte volný výstup chladicího vzduchu.	
	▶ Zdroj napětí příliš slabý, podpětí.	✓ Zkontrolujte síťové napětí.	
	▶ Odčerpávání horkých procesních plynů.	✓ Dodržujte přípustné teploty sání plynu.	
Výstraha Blikavý takt 3x	▶ Odběr proudu motoru v kritickém rozsahu, usazeniny v čerpacím agregátu způsobené čerpanými médii.	✓ Vyčistěte čerpací agregát propláchnutím, viz kapitola: 7.3 Proplach vývěvy na straně 73, a následně nejméně 60 minut sušte v regeneračním režimu.	Obsluha
	▶ Odběr proudu motoru v kritickém rozsahu během funkce proplachu vývěvy.	✓ Zmenšete množství proplachovací kapaliny.	
Výstraha Blikavý takt 4x	▶ Odchylka otáček ventilátoru.	✓ Odstraňte možné zablokování ve výstupu chladicího vzduchu.	Obsluha

Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	▶ Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Výstraha Blikavý takt 5x	▶ Napájecí napětí řídicí desky v kritickém rozsahu.	✓ Příliš mnoho příslušenství VACUU·BUS nebo odeberte nebo vyměňte vadné příslušenství.	Odborník
Výstraha Blikavý takt 6x	▶ Hlášení příslušenství VACUU·BUS (přetlak senzoru vakua).	✓ Zkontrolujte a příp. snižte tlak v zařízení. ✓ Zkontrolujte, příp. vyladte senzor vakua. Vyměňte vadný senzor.	Obsluha
	▶ Hlášení příslušenství VACUU·BUS (karenční doba snímače stavu naplnění aktivní).	✓ Karenční doba snímače stavu naplnění běží (5 min): Není potřebné žádné opatření. ✓ Prodlužte karenční dobu snímače stavu naplnění. ✓ Vyprázdněte plnou záchytnou baňku.	
	▶ Hlášení příslušenství VACUU·BUS (snímač stavu naplnění reaguje, ačkoliv stav naplnění ještě není dosažen).	✓ Vyladte snímač stavu naplnění nebo vadný snímač stavu naplnění vyměňte.	Odborník
Výstraha Blikavý takt 7x	▶ Ostatní výstrahy.	✓ Zašlete vývěvu.	Odp. odborník

Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Porucha Blikavý takt 1x	▶ Teplota prostředí zvýšená.	✓ Dodržujte meze použití vývěvy. ✓ Zajistěte přívod chladicího vzduchu.	Odp. odborník
	▶ Nedodrženy minimální vzdálenosti při vestavbě do laboratorního nábytku.	✓ Dodržujte minimální vzdálenosti od sousedních předmětů nebo ploch.	
	▶ Přívod chladicího vzduchu zablokovaný, mřížka ventilátoru znečištěná.	✓ Zajistěte přívod chladicího vzduchu. ✓ Vyčistěte mřížku ventilátoru.	
	▶ Výstup chladicího vzduchu zablokovaný.	✓ Zkontrolujte a uvolněte výstup chladicího vzduchu. Zajistěte volný výstup chladicího vzduchu.	
	▶ Zdroj napětí příliš slabý, podpětí.	✓ Zkontrolujte síťové napětí.	
	▶ Odčerpávání příliš horkých procesních plynů.	✓ Dodržujte přípustné teploty sání plynu.	
Porucha Blikavý takt 3x	▶ Odběr proudu motoru v chybném rozsahu, usazeniny v čerpacím agregátu způsobené čerpanými médii.	✓ Vyčistěte čerpací agregát propláchnutím, <i>viz kapitola: 7.3 Proplach vývěvy na straně 73</i> , a následně nejméně 60 minut sušte v regeneračním režimu.	Obsluha
	▶ Odběr proudu motoru v chybném rozsahu během funkce proplachu vývěvy.	✓ Zmenšete množství proplachovací kapaliny.	
	▶ Odběr proudu motoru v chybném rozsahu nebo jiná chyba motoru.	✓ Při neobvyklých zvucích provozu: Zašlete vývěvu.	Odp. odborník

Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	▶ Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Porucha Blikavý takt 4x	▶ Ventilátor zablokovaný.	✓ Odstraňte mechanické zablokování ventilátoru. ✓ Odstraňte zablokování ve výstupu chladicího vzduchu.	Odp. odborník
	▶ Vadný ventilátor.	✓ Zašlete vývěvu.	
Porucha Blikavý takt 5x	▶ Přepětí nebo podpětí v meziobvodu (frekvenční měnič).	✓ Zkontrolujte síťové napětí. ✓ Zašlete vývěvu.	Odp. odborník
Porucha Blikavý takt 6x	▶ Příslušenství VACUU·BUS odebráno / odpojeno.	✓ Znovu zapojte příslušenství VACUU·BUS a vypněte/vypněte vývěvu. ✓ Provoz bez příslušenství VACUU·BUS: Proveďte skenování sběrnice.	Obsluha
	▶ Chyba nebo přerušování komunikace u příslušenství VACUU·BUS.	✓ Zkontrolujte zásuvné spojení VACUU·BUS k příslušenství. ✓ Vyměňte vadné komponenty.	
	▶ Záchytná baňka plná. Snímač stavu naplnění reaguje, karenční doba uplynula.	✓ Vyprázdněte plnou záchytnou baňku.	
Porucha Blikavý takt 7x	▶ Ostatní chyby (např. nekompatibilní verze softwaru, ostatní chyby frekvenčního měniče).	✓ Proveďte nebo opakujte aktualizaci softwaru. Informace k aktualizaci softwaru: VACUUBRAND > Podpora > Aktualizace softwaru ✓ Zašlete vývěvu.	Odp. odborník

Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	▶ Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Volitelné příslušenství: Senzor vakua neukazuje žádnou naměřenou hodnotu.	▶ Není přítomno napětí.	✓ Přiložte síťové napětí, zapněte vývěvu.	Obsluha
	▶ Zásuvné spojení nebo kabeláž VACUU·BUS jsou vadné nebo nejsou zapojené.	✓ Zkontrolujte zásuvné spojení a kabeláž VACUU·BUS.	
	▶ Externí zástrčkový síťový zdroj senzoru vakua není zapojený.	✓ Zapojte zástrčkový síťový zdroj senzoru vakua.	
	▶ Vadný senzor.	✓ Vyměňte vadné součásti.	Odborník
Vývěva se nerozbíhá.	▶ Vývěva vypnutá.	✓ Zapněte vývěvu klopným spínačem.	Obsluha
	▶ Síťová zástrčka není správně zapojená nebo je vytažená.	✓ Zkontrolujte síťovou přípojku a kabel.	
	▶ Přetlak ve výstupním vedení.	✓ Otevřete výstupní vedení.	
	▶ Motor přetížený.	✓ Nechte motor vychladnout.	Odp. odborník
	▶ Nadměrná teplota - porucha blikavý takt 1x.	✓ Viz porucha, blikavý takt 1x.	
	▶ Vývěva mechanicky zablokovaná.	✓ Zašlete vývěvu.	
Konečné vakuum nedosaženo.	▶ Netěsnost ve vstupním vedení nebo na aparatuře.	✓ Zkontrolujte vstupní vedení a aparaturu z hlediska možných netěsností.	Obsluha
	▶ Vývěva není na provozní teplotě.	✓ Nechte vývěvu s uzavřeným vstupem 30 minut zahřívat.	
	▶ Netěsnost uvnitř vývěvy.	✓ Zašlete vývěvu.	Odp. odborník




Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	▶ Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Žádný nebo nízký sací výkon.	▶ Netěsnost ve vstupním vedení nebo na aparatuře.	✓ Zkontrolujte vstupní vedení a aparaturu z hlediska možných netěsností.	Obsluha
	▶ Volitelný odlučovač není správně namontovaný nebo chybí těsnicí kroužek na odlučovači.	✓ Zkontrolujte odlučovač a správně jej namontujte.	
	▶ Vstupní vedení příliš dlouhé nebo příliš malý průřez.	✓ Použijte kratší vstupní vedení s větším průřezem.	
	▶ Kondenzát ve vývěvě.	✓ Nechte vývěvu několik minut běžet s otevřeným sacím hrdlem nebo v regeneračním režimu.	
	▶ Usazeniny ve vývěvě.	✓ Propláchněte vývěvu.	Odborník
	▶ Vysoké vyvíjení páry v procesu.	✓ Zkontrolujte procesní parametry.	
		▶ Otáčky čerpadla snížené kvůli nadměrné teplotě.	✓ Viz výstraha, blikavý takt 1x.
LED tlačítek nesvíí.	▶ Vývěva vypnutá.	✓ Zapněte vývěvu klopným spínačem.	Obsluha
	▶ Síťová zástrčka není správně zapojená nebo je vytažená.	✓ Zkontrolujte síťovou přípojku a kabel.	
	▶ Vývěva vadná.	✓ Zašlete vývěvu.	Odp. odborník
Naměřený svodový proud je příliš vysoký	▶ V čerpadle je instalován frekvenční měnič a spínaný zdroj napájení.	✓ Použijte vhodnou měřicí metodu/ měřicí zařízení.	Odborník

Chyba – Příčina –
Odstranění

Chyba	▶ Možná příčina	✓ Odstranění	Personál
Hlasité provozní zvuky	▶ Není připojené výstupní vedení.	✓ Zkontrolujte výstupní vedení a správně je připojte.	Obsluha
	▶ Skleněná baňka na volitelném EK chybí.	✓ Namontujte skleněnou baňku.	
	▶ Volitelný EK není správně namontovaný.	✓ Zkontrolujte malou přírubovou přípojku a usazení středícího kroužku.	
	▶ Interní zpětný ventil spíná.	✓ Při spouštění a zastavování vývěvy normální.	
	▶ Interní zpětný ventil se několikrát otevře a zavře.	✓ Normální chování při nepříznivých tlakových poměrech na vstupu.	
	▶ Mechanická závada vývěvy, např. vadné kulové ložisko.	✓ Zašlete vývěvu.	Odp. odborník
	▶ Interní tlumič hluku ucpaný.	✓ Zašlete vývěvu.	
Emisní kondenzátor vadný.	▶ Mechanicky poškozený.	✓ Vyměňte emisní kondenzátor.	Odborník

7 Čištění a údržba

	VÝSTRAHA
	<p>Nebezpečí způsobené elektrickým napětím.</p> <p>⇒ Vypněte výrobek před jeho čištěním nebo servisem.</p> <p>⇒ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</p>
	<p>Nebezpečí způsobené kontaminovanými součástmi.</p> <p>Čerpáním nebezpečných médií mohou nebezpečné látky ulpět na vnitřních dílech čerpadla.</p> <p>⇒ Noste osobní ochranné prostředky, např. ochranné rukavice, ochranu očí a v případě potřeby ochranu dýchacích cest.</p> <p>⇒ Učiňte bezpečnostní opatření podle svých provozních návodů k manipulaci s nebezpečnými látkami.</p>

UPOZORNĚNÍ

Možné poškození nesprávně provedenými pracemi.

- ⇒ Nechte servisní práce provádět vzdělaným odborníkem nebo nejméně poučenou osobou.
- ⇒ Doporučení: Přečtěte si před první údržbovou činností kompletní pokyny k jednání, abyste získali přehled o potřebných činnostech.

7.1 Informace k servisním činnostem

Doporučené údržbové činnosti

Intervaly údržby

Intervaly údržby	V případě potřeby
▶ Čištění povrchů	X
▶ Čištění / vysání mřížky ventilátoru	X
▶ Čištění / proplach vývěvy	X
▶ Výměna filtru na vstupu vzduchu pro regenerační režim	X

Doporučené pomocné prostředky

→ Příklad
Doporučené
pomocné prostředky



Č. Pomocný prostředek

- 1 Rozprašovací lahev nebo kapací lahev
- 2 Podložka pod kulatou baňku
- 3 Chemicky odolná hadice
- 4 Vysavač
- 5 Chemicky odolná nádoba, volitelně s trychtýřem
- 6 Ochranné rukavice
- 7 Ochranné brýle

DŮLEŽITÉ!

⇒ Noste při činnostech, při nichž můžete přijít do styku s nebezpečnými látkami, vždy osobní ochranné prostředky.

7.2 Čištění

Tato kapitola neobsahuje žádný popis k dekontaminaci výrobku. Zde jsou popsána jednoduchá opatření čištění a péče.

⇒ Vypněte před čištěním vývěvu.

7.2.1 Čištění vývěvy

Čištění povrchů


⇒ Očistěte znečištěné povrchy čistou, lehce navlhčenou tkaninou. K navlhčení tkaniny doporučujeme vodu nebo jemný mýdlový roztok.



Čištění mřížky ventilátoru

Mřížky ventilátoru (2 ks) se nacházejí vždy na pravé a levé straně čerpadla.

Čištění mřížky ventilátoru

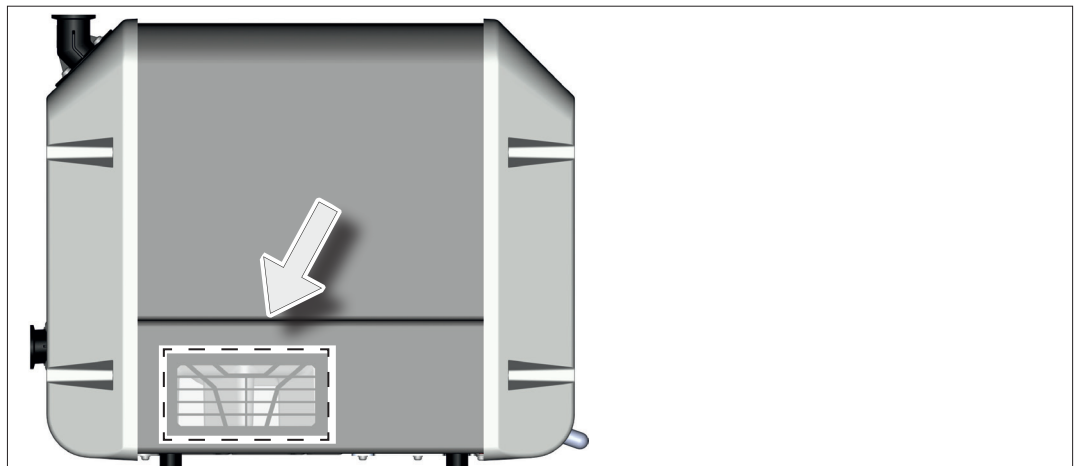

⇒ Očistěte znečištěné mřížky ventilátoru, např. vysavačem.


7.2.2 Vyprázdnění skleněné baňky (příslušenství)

Odebrání a vyprázdnění skleněné baňky na AK nebo EK


DŮLEŽITÉ!

Vyprázdnění
skleněné baňky

⇒ Zavzdušněte skleněnou baňku na vstupu vývěvy, než otevřete zábrusovou svorku.

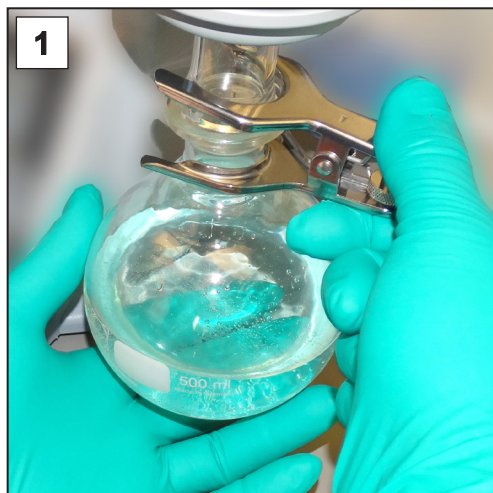

1. Otevřete zábrusovou svorku a vyjměte skleněnou baňku.

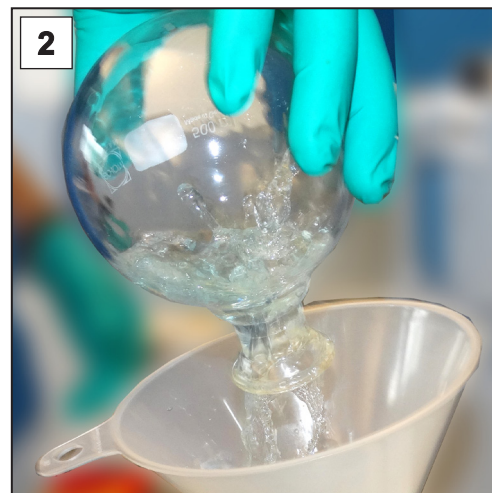

2. Vyprázdňte skleněnou baňku do vhodné nádoby, např. chemicky odolného kanystru.


3. Připevněte následně znovu skleněnou baňku zábrusovou svorkou.




Podle aplikace lze zachycenou kapalinu buď znovu upravit nebo se musí odborně zlikvidovat.

7.3 Proplach vývěvy

Při proplachu vývěvy se při běžící vývěvě skrz ni čerpá destilovaná voda.

	NEBEZPEČÍ
	<p>Nebezpečí výbuchu v důsledku použití rozpouštědel.</p> <p>Nasávání rozpouštědel se vzduchem může vést k tvorbě výbušných směsí. Na základě teplot v čerpacím agregátu nebo v případě chyby může dojít ke vznícení výbušných směsí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Nikdy nepoužívejte k čištění čerpacího agregátu rozpouštědla, která mohou se vzduchem tvořit zápalnou anebo výbušnou směs. ⇒ Používejte k čištění čerpadlového agregátu výhradně vodu.

	VÝSTRAHA
	<p>Nebezpečí opaření horkou vodou a vodní párou na výstupu vývěvy.</p> <p>Horká voda a vodní pára mohou vést k opaření.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Připojte výstupní vedení na výstupu vývěvy. ⇒ Ved'te výstupní vedení do pevně stojící dostatečně velké záchytné nádoby tak, aby mohly vzduch a pára unikat. Výstupní vedení a záchytná nádoba musejí být odolné proti horké vodě a vodní páře.



⇒ Noste osobní ochranné prostředky.

Propláchněte vývěvu, nastane-li některý z následujících bodů:

- ve vývěvě se nacházejí zbytky čerpaného média,
- čerpaná média vytvořila usazeniny ve vývěvě,

- média dalšího procesu mohou reagovat nebo tvořit výbušné směsi s médii předchozího procesu,
- ve vývěvě by se ještě mohly nacházet zbytky nebo usazeniny čerpaných médií a vývěva se má odstavit nebo uskladnit.

Vyfoukání vývěvy

Vyfoukání vývěvy

- ⇒ Použijte k proplachu vývěvy běžně prodejnou kapací lahev nebo rozprašovací lahev.
- ⇒ Používejte k proplachu vývěvy výhradně destilovanou vodu.
- ⇒ Provozujte vývěvu v regeneračním režimu.




Příklad uspořádání k proplachu vývěvy



1. Připojte výstupní vedení na výstupu a ved'te je se spádem do pevně stojící záchytné nádoby.



2. Spusťte vývěvu v regeneračním režimu.

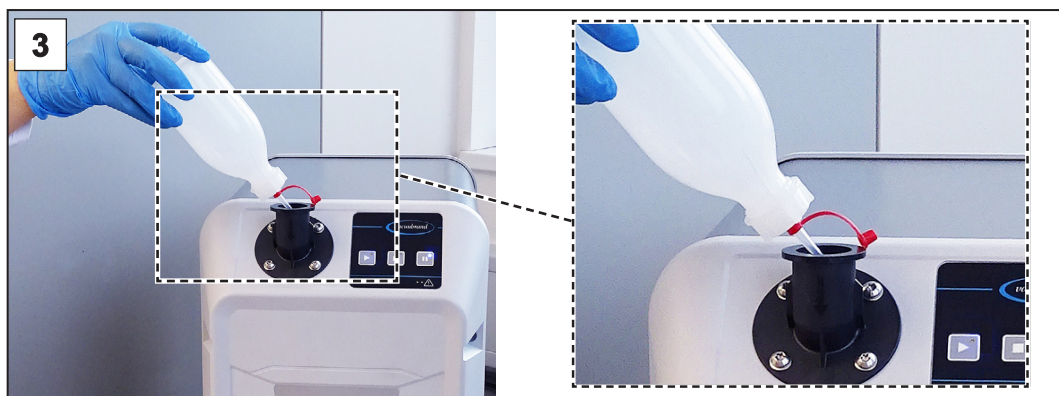


3. Stříkejte postupně destilovanou vodu kapací nebo rozprašovací lahví přímo do vstupu čerpadla.
4. Postupně propláchněte asi 200 ml destilované vody.
5. Příp. proces čištění opakujte, dokud se nevypláchnou z vývěvy všechny zbytky.
6. Nechte vývěvu po dokončení čištění nejméně 60 minut běžet s otevřeným vstupem, aby se zbylá voda vyčerpala z vývěvy.

7.4 Filtr na vstupu vzduchu

Výměna filtru
vstupu vzduchu
(regenerační režim)


Pozice filtru (vstup vzduchu pro regenerační režim) na vývěvě:

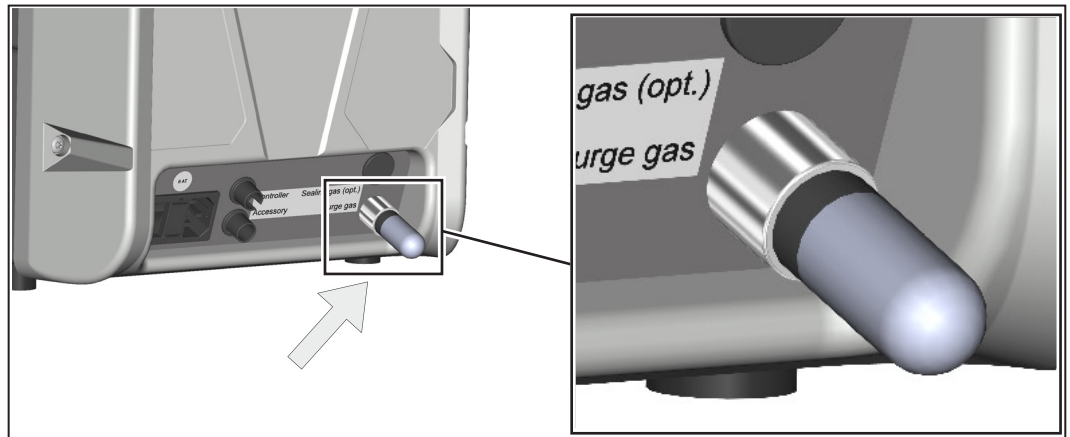


⇒ Vyměňte znečištěný nebo ucpaný vzduchový filtr na vstupu vzduchu pro regenerační režim.

Filtr je k dostání jako náhradní díl, → viz kapitola: 8.2 Objednací údaje na straně 85.

Výměna filtru na vstupu vzduchu (regenerační režim)

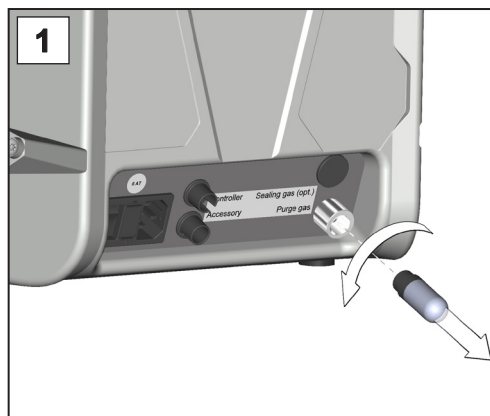

1. Vyšroubujte znečištěný filtr na vstupu proplachovacího plynu.

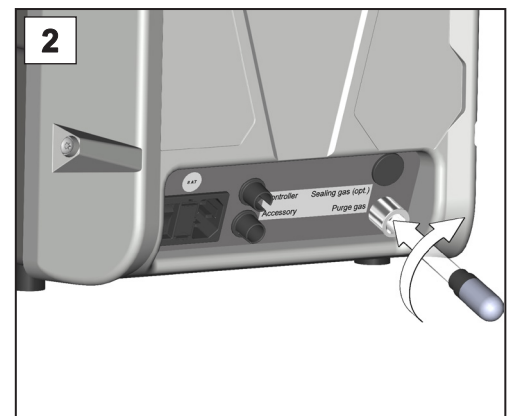


2. Zašroubujte nový filtr na vstupu proplachovacího plynu.

7.5 Výměna přístrojové pojistky


Výměna přístrojové
pojistky

Na zadní straně vývěvy se nacházejí na síťové přípojce 2 přístrojové ochranné pojistky, typ: 250 V / 8 AT – 5x20


Výměna přístrojové pojistky

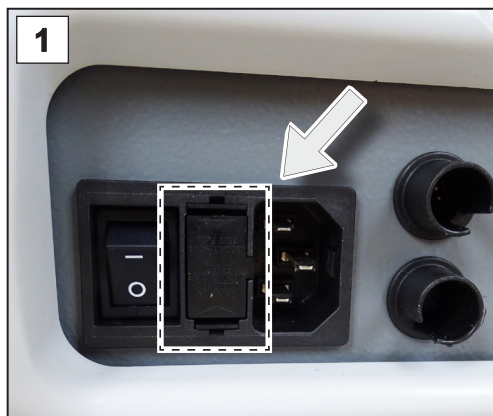


1. Vytáhněte síťovou zástrčku. Síťové pojistky se nacházejí v držáku pojistek vedle vypínače.

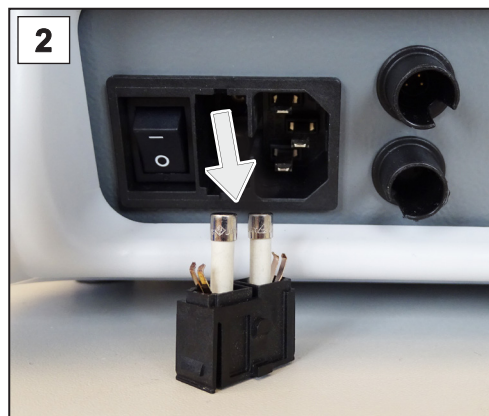

2. Podržte zaklapávací háčky stlačené, vytáhněte opatrně držák pojistek.

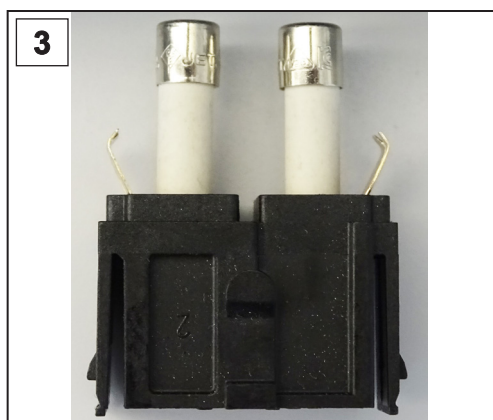

3. Vyměňte pojistky.

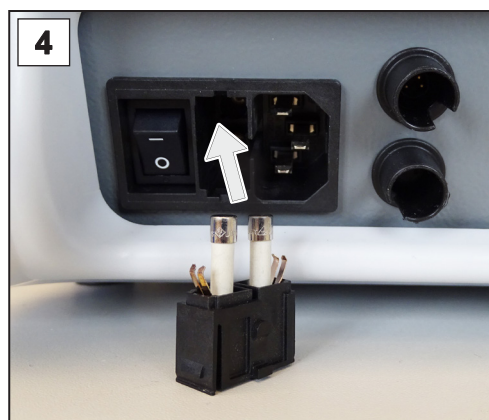

4. Vsuňte držák pojistek až na doraz do zaklapnutí na patici pojistek.

8 Příloha

8.1 Technické informace

8.1.1 Technické údaje

Vývěva

Technické údaje
vývěvy

Podmínky prostředí		(US)
Teplota prostředí, max.	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Skladovací/přepravní teplota	-10 – 60 °C	14 – 140 °F
Nadmořská výška instalace, maximálně	2000 m nad hladinou moře	6562 ft above sea level
Vlhkost vzduchu	30 – 85 %, bez rosení	
Stupeň znečištění	2	
Rázová energie	5 J	
Druh krytí (IEC 60529)	IP 20	
Druh krytí (UL 50E)	typ 1	

Provozní podmínky		(US)
Maximálně přípustná teplota média (plyn) nevybušných atmosfér:		
Krátkodobě (< 5 minut)	80 °C	176 °F
Trvalý provoz	40 °C	104 °F
Max. teplota povrchu v oblasti přicházející do kontaktu s médiem	200 °C	392 °F

Přípojky	
Přípojka vakua IN (vstup)	Malá příruba KF DN 25
Přípojka výstupu OUT	Malá příruba KF DN 25
Chladicí voda EK (volitelně)	2 x hadicová koncovka DN 6/8
Výstup EK (volitelně)	Hadicová koncovka DN 19
Konektor chladicí jednotky	+ síťová přípojka CEE, CH, CN, UK, IN, US
Přípojka příslušenství (volitelně)	VACUU·BUS
Možnosti regulátoru (volitelně)	VACUU·BUS / Modbus RTU

Technické údaje

Elektrické údaje	
Jmenovité napětí	100 – 230 V ±10 %
Síťová frekvence	50 / 60 Hz
Kategorie přepětí	II
Výkon, max.	700 W
Rozhraní	VACUU·BUS / Modbus RTU
Síťový kabel	2 m
Max. přípustné zatížení na přípojkách VACUU·BUS	11 W
Přístrojová ochranná pojistka 2x	250 V / 8 AT – 5x20

Údaje o vakuu		(US)
Max. sací výkon	9 m ³ /h	5.3 cfm
Konečné vakuum*, abs.	5*10 ⁻³ mbar	3,8*10 ⁻³ Torr
Max. vstupní tlak, abs.	Atmosférický tlak (ATM)	
Max. výstupní tlak, abs.	15 mbar nad atmosférický tlak	11 Torr above atmospheric pressure

* Specifikace při 1013 mbar. U šroubových čerpadel této konstrukce existuje principem podmíněná závislost konečného vakua na tlaku prostředí.

Mechanické údaje		(US)
Rozměry (D x Š x V)	507 mm x 269 mm x 413 mm	20 in x 10.6 in x 16.3 in
Hmotnost*	21,5 kg	47.4 lb

* bez kabelu

Ostatní údaje	
Emisní hladina akustického tlaku* (nejistota K _{pA} : 3 dB(A))	52 dB(A)
Objem kulaté baňky AK/EK (volitelně)	500 ml

* Měření na konečném vakuu podle DIN EN ISO 2151:2009 a EN ISO 3744:1995 s výstupním vedením na výstupní přípojce


Frekvenční měnič

Technické údaje
frekvenčního
měniče

Frekvenční měnič		
Typ	FC 700S 10	
Podmínky prostředí (US)		
Teplota prostředí, max (koncová aplikace)	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Skladovací/přepravní teplota	-10 – 60 °C	14 – 140 °F
Nadmořská výška instalace, maximálně (koncová aplikace)	2000 m nad hladinou moře	6562 ft above sea level
Vlhkost vzduchu	30 – 85 %, bez rosení	
Stupeň znečištění	2	
Druh krytí (IEC 60529)	IP 00	
EMC (DIN EN 61326) (koncová aplikace)	Prohlášení CE	
Chlazení (koncová aplikace)	aktivně chlazené	
Elektrické údaje		
Jmenovité napětí (IN)	100 – 230 V ±10 %	
Síťová frekvence (IN)	50 / 60 Hz	
Výkon, max.	700 W	
Výstupní napětí (OUT)	max. 400 VDC fáze-fáze	
Výstupní frekvence (OUT)	0 – 20 kHz	
Mechanické údaje (US)		
Pouzdro	Otevřené hliníkové pouzdro (zásuvka v koncové aplikaci)	
Rozměry (D x Š x V)	220 mm x 253 mm x 119 mm	8.7 in x 10 in x 4.7 in
Hmotnost včetně pouzdra	1,96 kg	4.3 lb
Rozhraní		
I/O rozhraní	RS 485	
Interní síťový zdroj	24 VDC, 25 W (SELV)	
Funkce		
Software	Programování / parametrizace	
Ochranná funkce	Přepětí / podpětí v meziobvodu; nadproud; nadměrná teplota	

Přehled desky frekvenčního měniče

Vstupy a výstupy na
desce frekvenčního
měniče

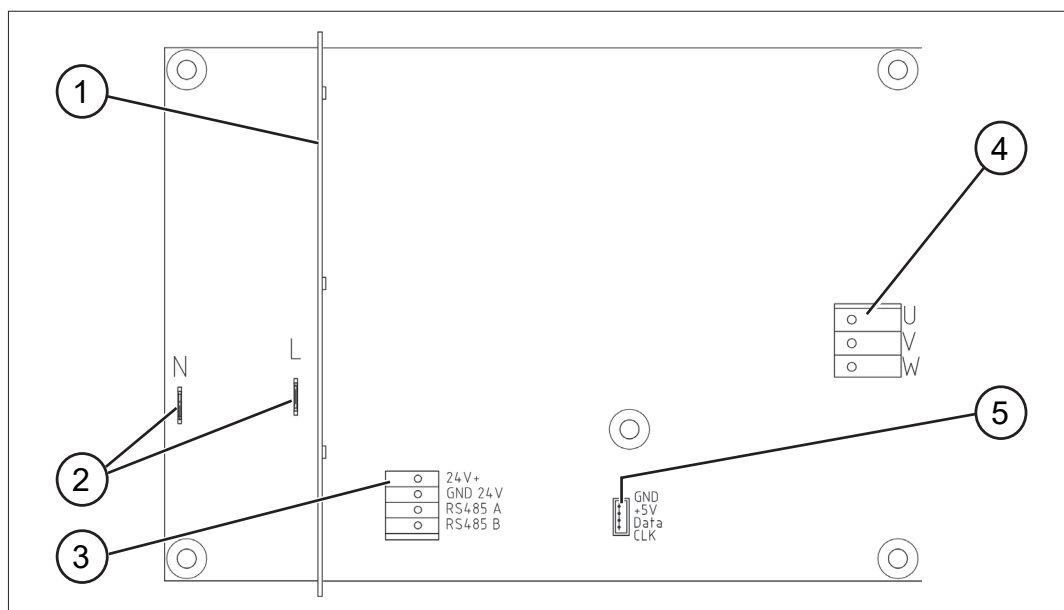

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Stíněná deska |
| 2 | Přípojka zdroje napětí |
| 3 | Přípojka řídicího kabelu |
| 4 | Přípojka motoru |
| 5 | Přípojka rotačního snímače |

8.1.2 Typové štítky

Údaje typového štítku



- ⇒ Poznamenejte si v případě chyby typ a sériové číslo z typového štítku.
- ⇒ Uveďte při kontaktu s naším servisem typ a sériové číslo z typového štítku. Tak vám lze cíleně nabídnout podporu a poradenství k vašemu výrobku.

Typový štítek vývěvy

→ Příklad
Typový štítek
vývěvy

The label for a vacuum pump includes the following information and features:

- Brand:** vacuubrand®
- Product Name:** VACUUM PUMP
- Model:** VACUU-PURE 10C
- Serial Number:** S/N:
- Year of Production:** /
- Capacity:** max. m³/h
- Final Vacuum:** mbar
- Power:** V, Hz, W
- Manufacturer:** VACUUBRAND GMBH+CO KG, Alfred - Zippe - Str. 4, 97877 Wertheim, Made in Germany
- Standards:** UK CA, CE, 40, and a UL/C SA 61010-1 mark.
- Warnings:** Two warning symbols: a yellow triangle with an exclamation mark and a yellow triangle with wavy lines.

Typový štítek frekvenčního měniče

→ Příklad
Typový štítek
frekvenčního
měniče

The label for a frequency converter includes the following information and features:

- Brand:** VACUUBRAND GMBH + CO KG
- Model:** FC
- Serial Number:** SN
- Year of Production:** /
- Input:** In: V, Hz, W
- Output:** Out: V, kHz
- Manufacturer:** Alfred - Zippe - Str. 4, 97877 Wertheim, Made in Germany
- Standards:** UL/C SA 61010-1
- Warnings:** A yellow triangle with wavy lines.

8.1.3 Materiály přicházející do kontaktu s médiem

Materiály
přicházející do
kontaktu s médiem

Komponenta	Materiály přicházející do kontaktu s médiem
Vstupní příruba, výstupní příruba, tlumič hluku, uzavírací víko čerpacího agregátu	PPS
Vřetena, stator, ložiskový štít	PEEK vyztuženo skelnými vlákny
Těsnění, ploché těsnění na výstupu	FKM
Zpětný ventil	PPS / PTFE / chemicky odolný fluoroelastomer
Hadice mezi zpětným ventilem a čerpacím agregátem	PTFE
Lepení/těsnění tlumiče hluku	Lepidlo z epoxidové pryskyřice
Volitelně:	
Blok odlučovače AK	PP / PE
O-kroužek na odlučovači	FKM / chemicky odolný fluoroelastomer
Kondenzátor EK	Borosilikátové sklo / PP / lepidlo z epoxidové pryskyřice
Kulatá baňka	Borosilikátové sklo

8.1.4 Použití chemikálií

Použití chemikálií

UPOZORNĚNÍ

Chemikálie mohou vývěvu poškodit.

Chemikálie mohou poškodit díly čerpadla přicházející do kontaktu s médiem.

- ⇒ Ověřte snášenlivost čerpaných látek s materiály vývěvy přicházejícími do kontaktu s médiem, → viz kapitola: **8.1.3 Materiály přicházející do kontaktu s médiem na straně 83.**
- ⇒ Nepoužívejte vývěvu ve spojení s látkami, které mohou uvolňovat PEEK, jako např. kyselina sírová nebo halogenované fenoly.
- ⇒ Chraňte vývěvu při použití s jinými škodlivými látkami spolehlivě, např. použitím chladicí jímky.

Díly čerpadlových vřeten, statoru a ložiskového štítu vývěvy přicházející do kontaktu s médiem jsou vyrobené z polyetheretherketonu (PEEK). PEEK je vysoce výkonný plast s velmi dobrou chemickou odolností.

Je známo pouze velmi málo chemikálií, které PEEK narušují nebo dokonce rozpouštějí. K nim patří např. kyselina sírová a různé halogenované fenoly. Tyto látky nesmějí vniknout do vývěvy. Vývěva se nesmí ve spojení s těmito látkami používat.

V závislosti na podmínkách použití jako doba trvání, teplota, obsah vlhkosti a koncentrace látek, mohou mnohé silné kyseliny, jako kyselina dusičná a fluorovodík a rovněž halogeny narušovat povrchy PEEK. Při použití těchto látek se musí vývěva spolehlivě chránit před vniknutím těchto látek, např. použitím chladicích jímek.

8.2 Objednací údaje

Objednací údaje
vývěvy

Vývěva	Objednací č.
VACUU·PURE 10C CEE	20751000
CH	20751001
UK	20751002
US	20751003
CN	20751006
IN	20751007

Objednací údaje
příslušenství

Příslušenství	Objednací č.
Odlučovač AK	20751802
Emisní kondenzátor EK	20751801
VACUU·PURE shuttle	20751800
Adaptér KF DN 25 / SW DN 15, PP	20662808
Adaptér KF DN 25 / SW DN 10, PP	20662807
Koleno 90 stupňů s malou přírubou KF DN 25 a hadicovou šachtou pro hadice o vnitřním průměru 19 mm, PP	20751803
Hadice PTFE KF DN 25 (l = 1000 mm)	20686033
Středicí a těsnicí kroužek KF DN 25 C Al/FEP	20635722
Upínací kroužek KF DN 25, hliník	20660001
Výstupní hadice, d _i 19 mm, PVC (metrové zboží)	20686056
VACUU·SELECT paket pro regulaci jemného vakua s regulátorem VACUU·SELECT, VACUU·VIEW extended, ventil sacího vedení VV-B 15C, přípojovací díly KF DN 25, nerezová ocel 100 – 230 V / 50 – 60 Hz	20700110
Měřidlo vakua VACUU·VIEW extended, 1100 – 0,001 mbar, VACUU·BUS	20683210
Ventil sacího vedení VV-B 15C, VACUU·BUS	20674215
Ventil chladičí vody VKW-B, VACUU·BUS	20674220
Snímač stavu naplnění, VACUU·BUS	20699908
Digitálním I/O modulu	20636228
Y-adaptér VACUU·BUS	20636656
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 0,5 m	20612875
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 2 m	20612552
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 5 m	20612931
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 10 m	22618493
VACUU·BUS komunikační sada, USB-VACUU·BUS převodník	20683230

Objednací údaje
Náhradní díly

Náhradní díly	Objednací č.
Filtr vstupu vzduchu (regenerační režim) (3x)	20638411
O-kroužek vstupní příruba	20638419
Ploché těsnění na výstupu (FKM) (2x)	20638420
Hadicová koncovka DN 6, zahnutá (EK, volitelně)	20639948
Kulová zábrusová svorka VA KS35/25	20637627

Skleněná baňka/kulatá baňka 500 ml		20638497
Síťový kabel	CEE	20612058
	CH	20676021
	CN	20635997
	IN	20635365
	UK	20676020
	US	20612065

Nákupní zdroje

Mezinárodní
zastoupení
a specializovaný
obchod

Obstarejte si originální příslušenství a originální náhradní díly přes některou pobočku společnosti **VACUUBRAND GMBH + CO KG** nebo ve svém specializovaném obchodě.



Informace o kompletní paletě výrobků obdržíte v aktuálním [katalogu výrobků](#).

⇒ Pro objednávky, dotazy k regulaci vakua a optimálnímu příslušenství je vám k dispozici váš specializovaný obchod nebo [prodejní kancelář](#) společnosti **VACUUBRAND GMBH + CO KG**.

8.3 Servis

Nabídka servisu a
servisní služby

Využijte rozsáhlé servisní služby společnosti
VACUUBRAND GMBH + CO KG.

Servisní služby v detailu

- Výrobkové poradenství a řešení pro praxi,
 - rychlé dodání náhradních dílů a příslušenství,
 - odborná údržba,
 - vyřízení opravy obratem,
 - servis namísto (na žádost),
 - s osvědčením o nezávadnosti: Vrácení, likvidace.
- ⇒ Další informace si můžete vyvolat na naší domovské stránce:
www.vacuubrand.com.

Postup vyřízení servisu

Vyplnění požadavků
na servis

⇒ Řiďte se popisem: VACUUBRAND > Podpora > [Servis](#)



Zkratek doby výpadků, urychlete vyřízení. Mějte při kontaktování servisu připravené údaje a podklady.

- ▶ Vaši zakázku lze snadno a rychle přiřadit.
- ▶ Lze vyloučit ohrožení.
- ▶ Krátký popis anebo fotografie nám pomohou při vymezení chyby.

8.4 Rejstřík hesel

Rejstřík hesel

A	O
Adresa VACUU·BUS 11	Objednací údaje 85
Autostart 21, 48	Ochrana proti přehřátí 23
B	Ochrana proti zablokování 23
Bezpečnostní opatření 17	Ochranný oděv 17
Bezpečnostní pokyny 13	Odlučovač (AK) 27
C	Odstavení z provozu 57
Certifikát CU 91	Odstranění zdrojů nebezpečí 19
Chemická odolnost, vysoká 24	Opětný rozběh, automatický 21, 48
Chyba – Příčina – Odstranění 62	Otočení vstupní příruby 37
Chybné použití 14	Ovládací pole 44
Chybová hlášení 59	Ovládací prvky 45
Cílové skupiny 16	Označení a štítky 22
Čištění a údržba 69	P
Čištění mřížky ventilátoru 71	Piktogramy 8
Copyright © 5	Pojmy specifické pro výrobek 10
D	Pokyn k jednání 9
Dálkový provoz 52	Pokyny pro uživatele 5
Doby zahřívání 46	Popis kvalifikace 16
Dodržení minimální vzdálenosti 22	Popis výrobku 24
Doplňující symboly 8	Poskytnutí technické pomoci 61
E	Použití v souladu s určením 13
Elektrické připojení 43	Povinnosti personálu 15
Emisní kondenzátor (EK) 27, 40	Povinnosti provozovatele 15
EU prohlášení o shodě 90	Přehřátí 22
F	Příchod zboží 32
Filtr na vstupu vzduchu 76	Příkazová značka 8
K	Příklady aplikace 31
Klient VACUU·BUS 11	Přípojka chladiva 42
Kondenzát 20	Přípojka vakua (IN) 35
Konektor VACUU·BUS 11	Přípojka výstupu 39
Konvence zobrazení 7	Příslušenství 85
Krok jednání 9	Příslušenství VACUU·BUS 29, 53
Kroky obsluhy jako grafika 9	Protokol Modbus RTU 30
Kvalifikace personálu 16	Provedení skenování sběrnice 54
L	R
Likvidace 23	Regenerační režim 11, 20, 25, 47
M	Rozšířená obsluha 49
Materiály přicházející do kontaktu s médiem 83	S
Matice Kdo co dělá 16	Servisní služby 87
Matice odpovědností 16	Síťový kabel 43
Meze použití 34, 42	Snímač stavu naplnění 55
Minimální vzdálenosti 34	Specializovaný obchod 86
Moduly návodů 6	Start 46
N	Struktura návodu k obsluze 6
Náhradní díly 85	Symboly 8
Nákupní zdroje 86	T
Nárok na kvalitu 17	Technická informace 78
Nesprávné použití 14	Technické údaje vývěvy 78
	Tovární nastavení 51
	Typový štítek frekvenčního měniče 82
	Typový štítek vývěvy 82

Rejstřík hesel

U

Ustavení a připojení	32
Uzavírací plyn	11, 19

V

VACUU·BUS	11
VACUU·PURE shuttle	27
Ventil chladicí vody	55
Ventil sacího vedení	55
Vybalení	32
Vyfoukání vývěvy	73
Vyladění snímače stavu naplnění	56
Výměna přístrojové pojistky	77
Vyřízení servisu	87
Výstrahy	59
Výstupní vedení	39
Vysvětlení bezpečnostních symbolů .	8
Vysvětlení pojmů	10

Z

Zabránění přetlaku	19
Zabránění zpětnému toku kondenzátu	19, 20
Zákazová značka	8
Zapnutí	44
Zbytková energie	21
Zkratky	10
Značka nebezpečí	8
Znázornění kroků obsluhy	9
Zobrazení poruch	60
Zobrazovací prvky	45
Zpětný ventil	11

8.5 EU prohlášení o shodě

EU prohlášení
o shodě

EG-Konformitätserklärung für Maschinen EC Declaration of Conformity of the Machinery Déclaration CE de conformité des machines



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:

Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

- 2006/42/EG
- 2014/30/EU
- 2011/65/EU, 2015/863

Vakuumpumpe / Vacuum pump / Pompe à vide:

Typ / Type / Type: **VACUU·PURE 10C**

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: **20751000, 20751001, 20751002, 20751003, 20751006, 20751007**

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:

EN ISO 12100:2010 (ISO 12100:2010), EN 1012-2:1996 + A1:2009, EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (IEC 61010-1:2010 + COR:2011 + A1:2016, modifiziert / modified / modifié + A1:2016/COR1:2019)

EN IEC 61326-1:2021 (IEC 61326-1:2020)

EN IEC 63000:2018 (IEC 63000:2016)

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. Constantin Schöler · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 02.05.2024

(Dr. Constantin Schöler)

Geschäftsführer / Managing Director / Gérant

ppa.

(Jens Kaibel)

*Technischer Leiter / Technical Director /
Directeur technique*

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555



E-Mail: info@vacuubrand.com



Web: www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

8.6 Certifikát CU

Certifikát CU

<h1>Certificate</h1>		
Certificate no.		CU 72213105 01
License Holder: VACUUBRAND GMBH + CO KG Alfred-Zippe-Str. 4 97877 Wertheim Deutschland		Manufacturing Plant: VACUUBRAND GMBH + CO KG Alfred-Zippe-Str. 4 97877 Wertheim Deutschland
Test report no.: USA- 32084593 001		Client Reference: Dr. Wollschläger
Tested to: UL 61010-1:2012 R7.19		CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 + GI1 + GI2 (R2017) + A1
Certified Product: Vacuum Pump		License Fee - Units
Model Designation: VACUU·PURE 10; VACUU·PURE 10C		7
Rated Voltage: AC 100-230 V; 50/60 Hz		
Rated Power: 700 A		
Protection Class: I		
Remark: VACUU·PURE 10 is a non-chemical resistant version VACUU·PURE 10C is a chemical resistant version		7
Appendix: 1, 1 - 6		
Licensed Test mark:		Date of Issue (day/mo/yr)
		25/08/2021
TUV Rheinland of North America, Inc., 12 Commerce Road, Newtown, CT 06470, Tel (203) 426-0888 Fax (203) 426-4009		

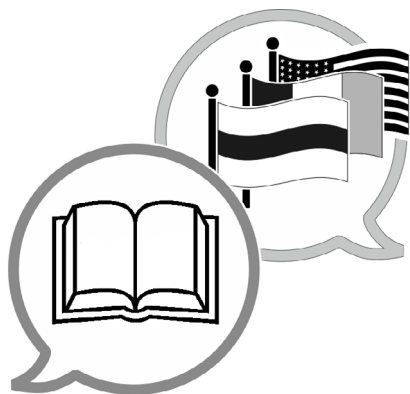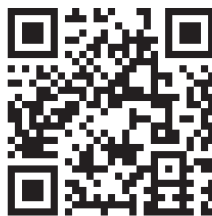

www.vacuubrand.com/manuals

Výrobce:

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
GERMANY

Tel.:

Centrála +49 9342 808-0

Prodej +49 9342 808-5550

Servis +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

E-mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com